



FAGOR AUTOMATION

30i-E / 30i-E B

Manual instalación/operación

Manual code: 14460149

Manual version: 1911

Software version: 1.xx



INDICE

1	Descripción del visualizador	4
1.1	Panel frontal	4
1.2	Encendido y apagado del aparato	5
2	Operación del visualizador	6
2.1	Modos de visualización.....	6
2.2	Contaje incremental, absoluto y respecto al cero máquina	7
2.2.1	Ejemplo	8
2.2.1.1	Modo absoluto	8
2.2.1.2	Modo incremental	9
2.3	Selección y búsqueda del cero máquina	10
2.3.1	Secuencia de búsqueda del cero máquina:	10
2.4	Operar con herramientas	11
2.4.1	Introducción de las dimensiones de la herramienta	11
2.4.2	Compensación de la dimensión de la herramienta durante el mecanizado	11
2.4.3	Origen de referencia sobre la pieza (cero pieza) para trabajos con compensación de herramienta	12
2.5	Operaciones especiales.....	13
2.5.1	Modo electroerosión	13
2.5.1.1	Programación de niveles	14
2.5.1.2	Desactivar las salidas:	14
2.5.2	Centrado de pieza	15
2.6	Ejemplos de operación con compensación de herramienta.....	15
2.6.1	Cajera Interior	16
2.6.2	Cajera Exterior	17
2.7	Acceso a las funciones especiales.....	18
2.7.1	Taladrados en círculo y en línea	18
2.7.1.1	Selección del plano de trabajo	18
2.7.1.2	Taladrado en círculo	19
2.7.1.3	Ejecución del taladrado en círculo	20
2.7.1.4	Taladrados en línea	21
2.7.2	Congelado de cotas (HOLD)	21
2.7.3	Calculadora	22
2.7.3.1	Operar con la calculadora	22
2.7.3.2	Modos Recall y Preset	23
2.7.4	Medición del ángulo de la pieza	24
2.7.5	Redondeo de aristas	25

3	Instalación del visualizador	26
3.1	Montaje del modelo empotrable	26
3.2	Panel posterior.....	27
3.3	Características Técnicas generales.....	28
3.4	Conexiones	29
3.4.1	Conexión de los sistemas de captación	29
3.4.2	Conexión de las entradas y salidas. Conector X4	30
3.5	Modo de ajuste sencillo (Easy Setup)	32
3.5.1	Acceso al modo “Easy Setup”	32
3.5.2	Modo de operación	32
3.5.3	Conexión a Red y a Máquina	33
3.6	Parámetros de instalación.....	33
3.7	Parámetros de configuración del conteo y la visualización.....	35
4	Apéndice	43
4.1	Marcado UL	43
4.2	Marcado CE	43
4.2.1	Declaración de conformidad	43
4.2.2	Condiciones de seguridad	43
4.2.3	Condiciones de garantía	45
4.2.4	Condiciones de reenvío	45
4.3	Códigos de error.....	45
4.4	Mantenimiento	47

1.1 Panel frontal

El display de cada eje dispone de 8 dígitos verdes de 14,1 mm de altura y otro para el signo menos.

Descripción de LEDs y teclas:



ABS Permanece encendido cuando se trabaja en modo absoluto y apagado en modo incremental. Se accede y se abandona este modo pulsando esta tecla.



F Permanece encendido cuando se trabaja en modo diámetros. En este modo, se visualiza el doble del movimiento real del eje. Se accede y se abandona este modo pulsando esta tecla si el parámetro de instalación PAR04 lo permite.



INCH Permanece encendido cuando se trabaja en pulgadas y apagado cuando se trabaja en milímetros. Se accede y se abandona este modo pulsando esta tecla.



1 Esta tecla intercambia el formato de visualización de la posición del eje rotativo entre grados decimales y Grados.Minutos.Segundos.



Se accede y se abandona el modo búsqueda de cero máquina.



TOOL Permanece encendido cuando se trabaja en modo compensación de herramienta.



Activación de la compensación del radio de la herramienta.



Desactivación de la compensación de radio de la herramienta.



Selección de la referencia actual.



Para acceder a las funciones especiales (taladrado en círculo, en línea, hold, calculadora, ángulo de pieza, redondeo de aristas).



Para seleccionar el eje o preseleccionar un valor en él.

Para puesta a cero del eje cuando el modo “puesta a cero rápida” está activado (ver parámetro PAR11).



Para apagar el display manteniendo la lectura de la posición de los ejes (contaje).



Para anular o abortar una operación ya iniciada.



Para validar la preselección de un número u otra operación.

Comienzo de preselección cuando el modo “puesta a cero rápida” está activado (ver Parámetro PAR11).



Edición de diámetro de herramienta.



Para cambiar el signo del valor a introducir o para cambiar de resolución fina a gruesa y viceversa.

1.2 Encendido y apagado del aparato

Se enciende automáticamente al conectarse a tensión o tras pulsar la tecla de encendido/apagado.

Se mostrará **Fagor dro** o el código de error correspondiente. Ver tabla de errores y PAR11 para más opciones.



Enciende o Apaga el DRO.

Precauciones



Antes de desconectarlo de la red, conviene pulsar esta tecla para que guarde permanentemente la posición actual.



Si se apaga el aparato o hay un corte de red, el visualizador intentará guardar la posición actual. En caso de que no le diera tiempo de guardar toda la información, al encender mostrará el ERROR 2.

2.1 Modos de visualización

Conversión mm / pulgadas



Permite mostrar la posición de los ejes en milímetros o en pulgadas pulsando esta tecla según el led INCH esté apagado o encendido respectivamente.

Resolución fina / gruesa



Permite apagar el último dígito decimal (resolución gruesa) para aquellos casos en que la resolución fina fuera excesiva, simplemente pulsando esta tecla.

Número de decimales



Mediante esta secuencia de teclas, se accede al parámetro PAR53. El primer dígito corresponde al número de decimales a visualizar en mm y el segundo en pulgadas.

Grados decimales / Grados.Minutos.Segundos



Esta tecla intercambia el formato de visualización de la posición del eje rotativo [PAR00(4)=1] entre grados decimales y Grados.Minutos.Segundos.

Radios/Diámetros



Cuando se utilicen estos modelos para medir radios o diámetros, es posible visualizar el doble del desplazamiento real del eje (diámetro) pulsando esta tecla. El led Φ se encenderá o apagará para indicar el modo de conteo doble o real respectivamente.

Notas: - Esta tecla funcionará de esta manera si el bit 2 del parámetro de instalación PAR04 (radios / diámetros) del eje se ha preseleccionado como "1" (conmutable).

Histéresis o cota mínima

Es posible que al realizar ciertas operaciones como taladrado de material duro, electrosionado, etc. la visualización de la cota oscile de manera molesta para el operario.



En esos casos, el operario puede eliminar dicha oscilación seleccionando el modo "histéresis" o el modo "cota mínima" simplemente pulsando esta secuencia de teclas para pasar de un modo al otro.

Nota: Para que esta opción esté disponible, los parámetros de instalación PAR20 y PAR25 deben estar personalizados convenientemente.

Referencias pieza

Se disponen de 20 referencias u orígenes que se pueden establecer sobre la pieza cuando se trabaja en coordenadas absolutas. Los números de referencia posibles son del 0 al 19. El modelo 20i-M muestra la referencia activa constantemente en el display, mientras que el modelo 30i-M sólo lo hace en el momento de selección, tras pulsar la tecla de referencias.



Selecciona la referencia actual. Se muestra el texto "Select ref".

[Número ref]



Teclear el número de referencia deseado y pulsar [ENTER].

2.2 Contaje incremental, absoluto y respecto al cero máquina

Un visualizador de cotas muestra la cota actual de uno o varios ejes.

Se llama cota o coordenada a la distancia de un punto o posición con respecto a otro elegido como referencia.

Estos visualizadores pueden mostrar la posición de los ejes en modo incremental, absoluto o referido al cero máquina.

La siguiente figura muestra los distintos modos de visualización de cotas:

- En modo **Cero Máquina** se muestra la distancia desde la posición actual del eje hasta el cero máquina elegido en el sistema de captación (lineal o rotativo).




Pulsar esta secuencia para acceder al modo **Cero Máquina**.

- (ABS)** • En **Absoluto**, cuando el led ABS está encendido, se muestra la distancia desde la posición actual del eje hasta el cero pieza (D).


- (I)** • En **Incremental**, cuando los leds ABS y "cero máquina" están apagados, se muestra la distancia desde la posición actual del eje hasta la posición anterior.



Conmuta entre el modo ABS y el incremental.

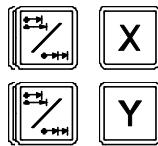

Es posible que el parámetro de instalación PAR11(1) se haya personalizado a "0" para que esta tecla afecte independientemente a cada eje, de manera que un eje pueda mostrar su posición en modo incremental mientras el otro lo hace en absoluto. En ese caso, para cambiar el modo de visualización para un eje en particular, se debe pulsar una de estas dos secuencias.

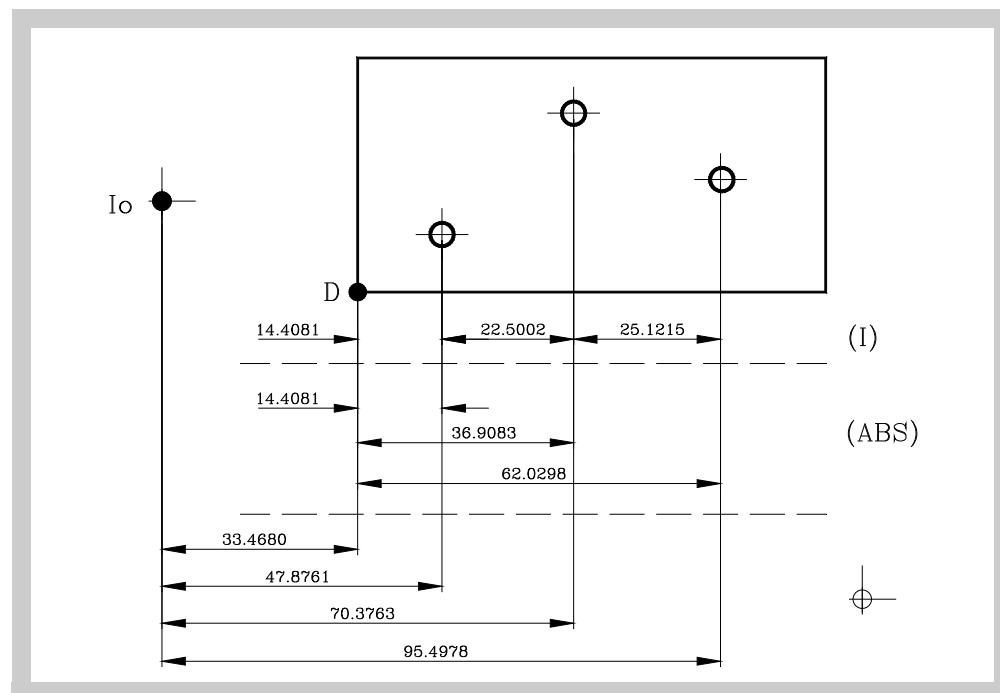


2.2.1 Ejemplo

Realizaremos los taladrados de la siguiente pieza como ejemplos de desplazamientos en los modos incremental y absoluto.

La primera tarea es fijar el origen sobre la pieza a mecanizar como se describe en el apartado "["Origen de referencia sobre la pieza \(cero pieza\) para trabajos con compensación de herramienta"](#)" en la página 12.

El posicionado del eje sobre la cota se ha de hacer con la compensación de herramienta desactivada, ya que las cotas de los taladros están acotadas al centro y no se requiere compensar el radio de la herramienta.

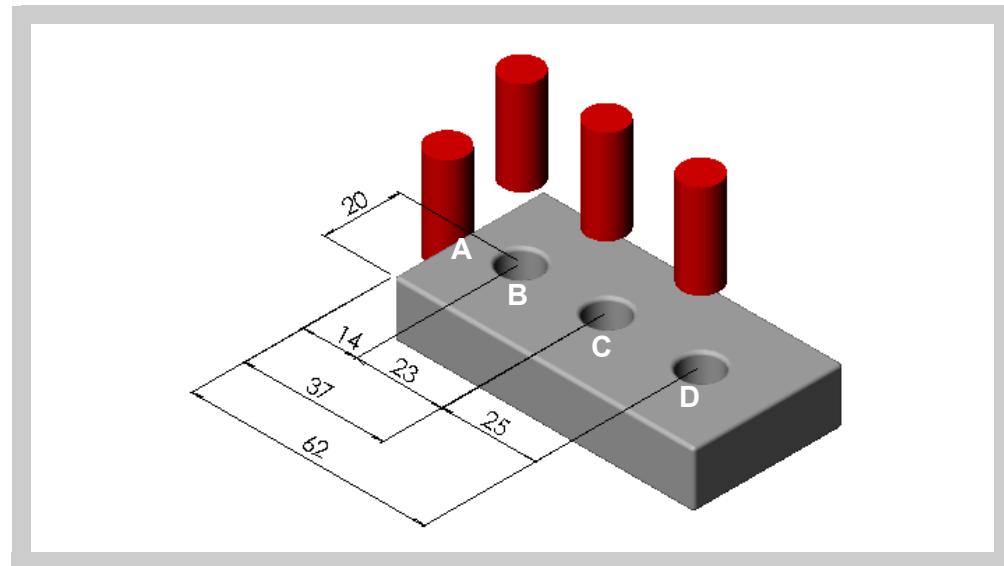

2.2.1.1 Modo absoluto

ABS

Poner el visualizador en modo absoluto.

- (B) [14.000] Mover el eje hasta que el display muestre [14.000] (posición B) y realizar el taladrado.
- (C) [37.000] Mover el eje hasta que el display muestre [37.000] (posición C) y realizar el taladrado.
- (D) [62.000] Mover el eje hasta que el display muestre [62.000] (posición D) y realizar el taladrado.

La cota que se visualizada está siempre referenciada al cero pieza preseleccionado.

2.2.1.2 Modo incremental

“ABS” apagado Poner el visualizador en modo incremental. LED ABS apagado.

Primer método: Preseleccionando cero incremental después de cada taladrado.

Partiendo del punto A.

- (B) [14.000] Mover el eje hasta que el display muestre [14.000] (posición B) y realizar el taladrado.



Poner el eje X a cero. Ver nota.

- (C) [23.000] Mover el eje hasta que el display muestre [23.000] (posición C) y realizar el taladrado.



Pone el eje X a cero. Ver nota.

- (D) [25.000] Mover el eje hasta que el display muestre [25.000] (posición D) y realizar el taladrado.

Nota: Si el parámetro de instalación PAR11=1, bastará con pulsar la tecla del eje, ([X]) en este caso, para poner el eje a cero.

Segundo método: Preseleccionando en el eje la distancia relativa respecto al siguiente taladrado.

Partiendo del punto A.



-14



Preseleccionar la distancia relativa hasta el siguiente agujero. Ver nota.

- (B) [0.000] Mover el eje hasta que el display muestre [0.000] (posición B) y realizar el taladrado.



-23



Preseleccionar la distancia relativa hasta el siguiente agujero. Ver nota.

- (C) 0.000 Mover el eje hasta que el display muestre [0.000] (posición C) y realizar el taladrado.



-25



Preseleccionar la distancia relativa hasta el siguiente agujero. Ver nota.

- (D) [0.000] Mover el eje hasta que el display muestre [0.000] (posición D) y realizar el taladrado.

Notas: Si el parámetro de instalación PAR11=1, la secuencia de preselección será: [ENTER] [eje] [valor] [ENTER].

Pasando al modo **[ABS]**, se puede ver la distancia al cero pieza.

También se puede utilizar la función **calculadora** para preseleccionar un eje con el resultado de un cálculo. Ver el apartado [2.7.3 Calculadora](#).

2.3 Selección y búsqueda del cero máquina

Si bien no es absolutamente necesario, se recomienda hacer uso de las marcas de referencia (lo) del sistema de captación, para fijar un origen.

Esto permite al usuario referenciar los ejes de la máquina y recuperar las cotas de trabajo tras haber desconectado el visualizador, movido la máquina con el visualizador apagado, por seguridad o por cualquier otro motivo.

Los encoder lineales de Fagor, disponen de marcas de referencia cada 50 mm a lo largo de todo su recorrido.

Para hacer un correcto uso de estas marcas de referencia, se ha de elegir una zona del eje, por ejemplo en la mitad del recorrido o en un extremo. Acercarse hasta dicha zona y realizar una búsqueda de cero máquina. Una vez encontrada la marca de referencia, se ha de señalar esta zona con un rotulador o pegatina para poder realizar la búsqueda en el mismo lugar en posteriores ocasiones y garantizar que se está utilizando el mismo cero.

Fagor también ofrece encoders con señales de referencia codificadas cada 20, 40 ó 100 mm. Utilizando estas marcas de referencia codificadas, no es necesario mover la máquina hasta la posición de 0 para encontrar las referencias, basta con desplazarla una distancia igual a la separación entre marcas (20, 40 ó 100 según el encoder lineal).

Si se utiliza un encoder absoluto, no es necesario realizar la búsqueda de marcas de referencia.

El visualizador mantiene en memoria interna al menos durante 10 años, incluso estando desconectado de la red eléctrica, las cotas de trabajo tales como cota máquina, absoluta e incremental.

2.3.1 Secuencia de búsqueda del cero máquina:

Para encoders de marca de referencia no codificada, mover el eje a la zona de referencia.



Acceder o salir del modo búsqueda de referencias.

Los ejes parpadean mostrando "r" si el eje no ha sido referenciado, o "r on" si ha buscado referencias.



Seleccionar el eje a referenciar.

El eje seleccionado parpadeará hasta que se encuentre una marca de referencia. La señal de referencia preselecciona automáticamente en el eje el valor del PAR10, por defecto 0.000 mm.



Si el encoder no dispone de marca de referencia, mover el eje hasta la posición deseada y pulsar esta tecla.

2.4 Operar con herramientas

Se puede definir una herramienta para después compensar sus dimensiones durante el mecanizado.

2.4.1 Introducción de las dimensiones de la herramienta



El eje Y parpadea a la espera de la introducción del valor de la herramienta.

20i-M.- Pide el diámetro de la herramienta.

30i-M.- Pide el diámetro en el eje Y, la longitud en el eje Z.




Introducir dicho valor pulsando esta secuencia de teclas.

Nota: Debido a que sólo se puede almacenar el diámetro de una herramienta; cuando se cambia de herramienta, hay que volver a editar las dimensiones de la nueva.

2.4.2 Compensación de la dimensión de la herramienta durante el mecanizado

Para mecanizar correctamente la pieza, se ha de compensar el valor del diámetro de la herramienta dependiendo de la dirección del mecanizado.

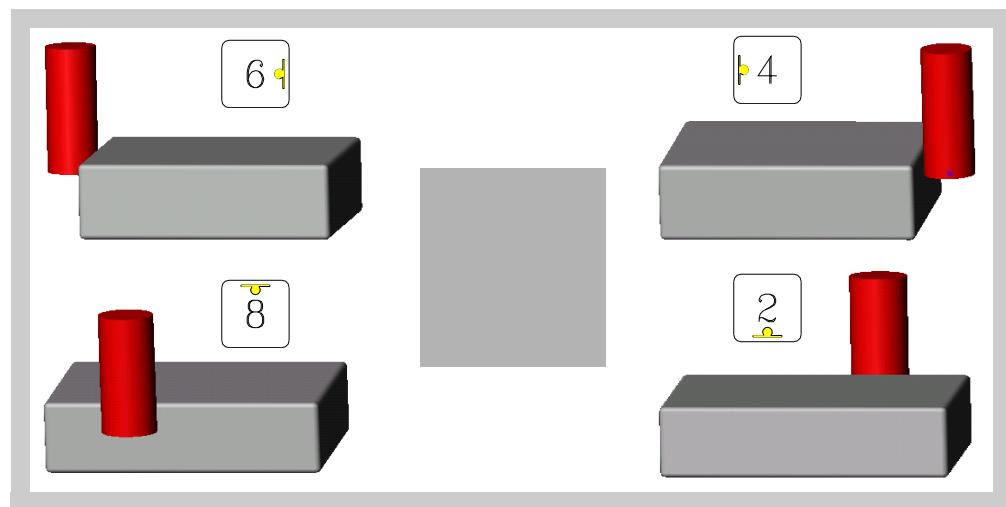

Tool Este led se enciende al activar alguna de las compensaciones.



Desactiva la compensación de la herramienta y el led Tool se apaga.


2.4.3 Origen de referencia sobre la pieza (cero pieza) para trabajos con compensación de herramienta

ABS



Poner el visualizador en modo Absoluto.

Mover la herramienta hasta tocar la cara lateral de la pieza, activar la compensación que corresponda y poner los ejes a "0".

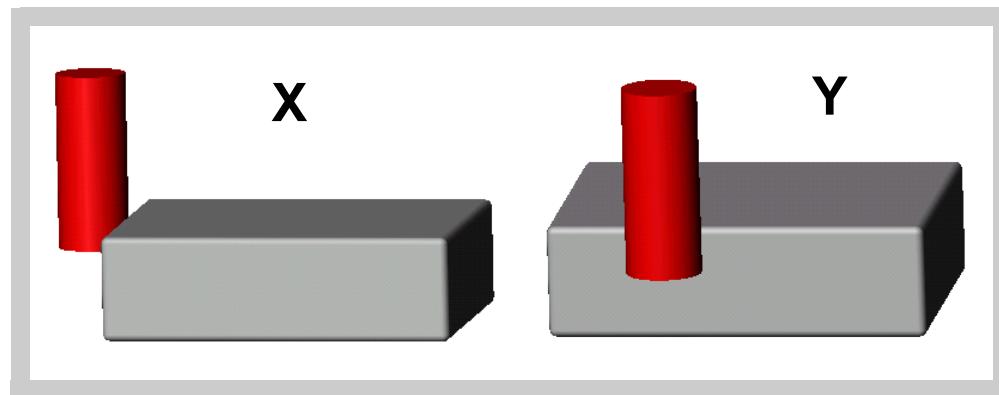

En el ejemplo de la figura, la secuencia sería:



En el caso del eje X, mover hasta tocar en un lado izquierdo y pulsar esta tecla.



Para preseleccionar esa cara a 0. Ver nota.



En el caso del eje Y, mover hasta tocar en el lado inferior y pulsar esta tecla.



Para preseleccionar esa cara a 0. Ver nota.

Notas: Si el parámetro de instalación PAR11=1, bastará con pulsar la tecla del eje, [X] [Y] ó [Z], para poner el eje a cero.

El valor del diámetro de la herramienta ha de estar previamente introducido para fijar el origen correctamente.


2.5 Operaciones especiales


2.5.1 Modo electroerosión

El visualizador activa las salidas cuando el eje llega a la posición programada. Ver siguiente subapartado "[2.5.1.1 Programación de niveles](#)".

Hay dos formas de operar en este modo según el valor del parámetro de instalación PAR20 bit 4.

Parámetro PAR20 bit 4 = 0 (las salidas se activan o desactivan al cruzar el nivel seleccionado).

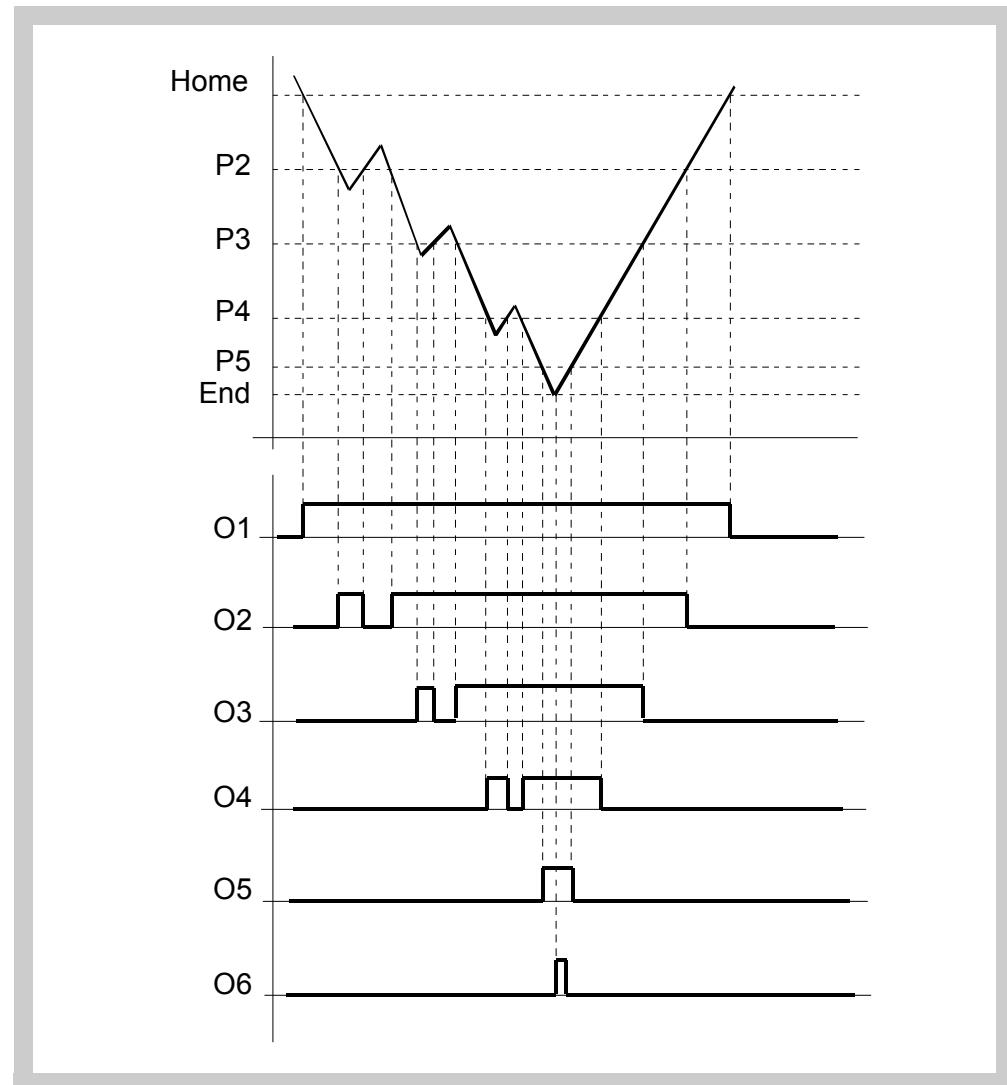

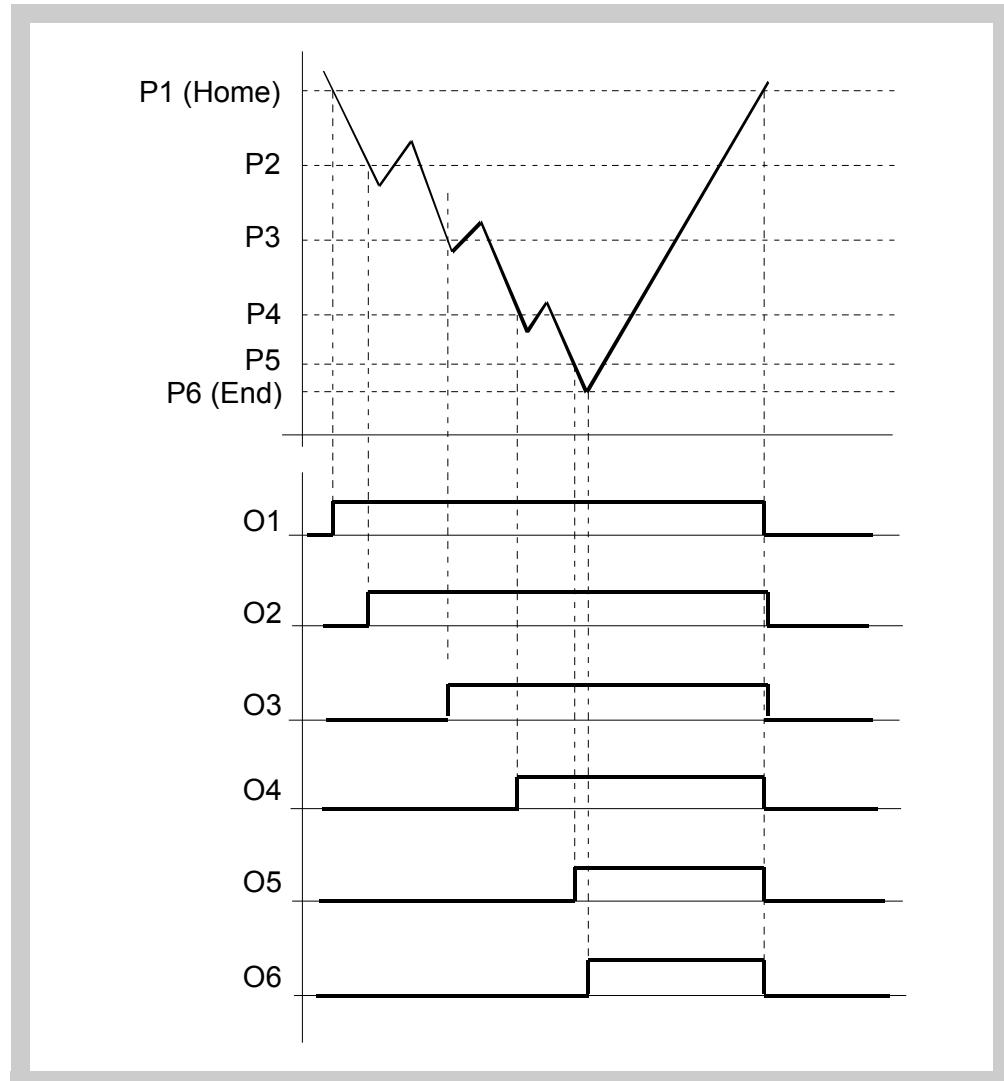

2.5.1.1 Programación de niveles

Los niveles se fijan en los parámetros de instalación del PAR40 (para la salida O1) al PAR45 (para la salida O6), para acceder a ellos directamente:



El visualizador tiene que estar con los displays encendidos, modo de contaje, y pulsar la secuencia de teclas:

CODE: 060496

El display del eje X muestra la palabra "**COdE**", tras lo cual hay que teclear el código: **060496**

El visualizador muestra **PAR00** en los displays.



Desde los modos de contaje, también se puede acceder a modificar los parámetros **PAR40** al **PAR45** (niveles de salida) con esta secuencia de teclas, de forma que se pueda cambiar la forma de trabajo sin tener que realizar los pasos anteriores.

2.5.1.2 Desactivar las salidas:



Desactiva las salidas digitales. La pantalla mostrará el texto parpadeante "**OUTS OFF**". Ver parámetro 65 para activar esta función.

2.5.2 Centrado de pieza

Nota: Esta prestación está disponible cuando ninguno de los ejes tiene el parámetro de instalación PAR04(2)=1 (radios/diámetros comutable).

El centrado de una pieza puede realizarse de la siguiente manera:



- Poner el visualizador en modo absoluto.

- Tocar un lado de la pieza con la herramienta.



- Poner a cero el contaje pulsando la secuencia [CLEAR] [X] para un eje o [CLEAR] [Y] para el otro.



- Llevar la herramienta al otro lado de la pieza y tocarla con ella.



- Pulsar la secuencia [1/2] [X] para un eje o [1/2] [Y] para el otro. El visualizador mostrará la mitad de la distancia recorrida por la herramienta.



- Retroceder los ejes hasta que los displays muestren 0.000 se consigue posicionar la herramienta justamente en el centro de la pieza.

2.6 Ejemplos de operación con compensación de herramienta




La siguiente ilustración muestra la típica aplicación de la compensación de herramienta para realizar una cajera tanto interior como exterior.



La compensación de herramienta se aplica al pulsar cualquiera de las teclas [6], [4], [8] ó [2] y se anula pulsando la tecla [5].

Una vez se haya preseleccionado el diámetro de la herramienta, tal como se ha descrito en el apartado anterior, conviene saber cómo aplicar la compensación antes de efectuar cada movimiento.

2.6.1 Cajera Interior

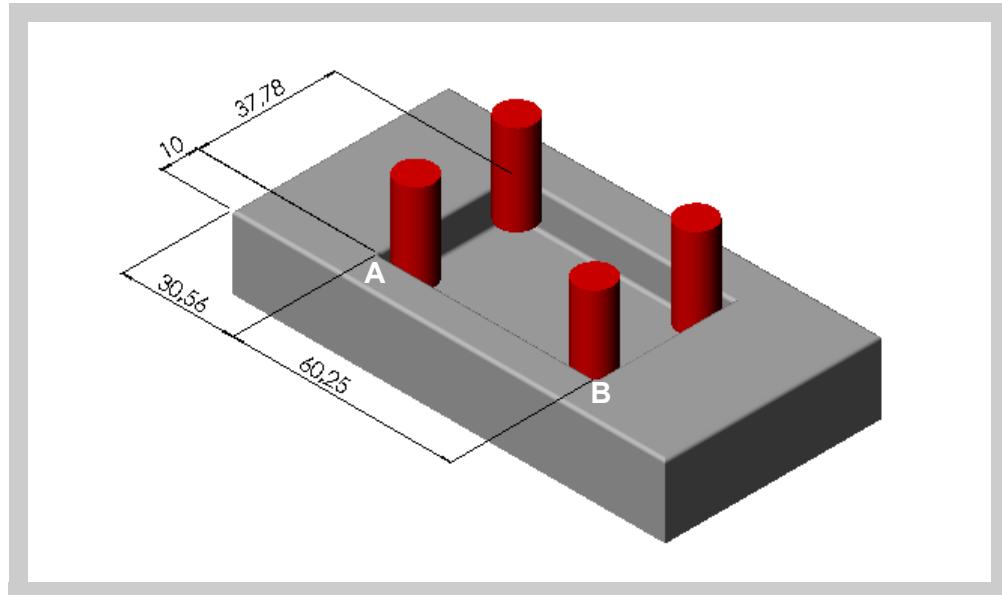

- Entrar en modo incremental. Led ABS apagado.
- Preseleccionar el cero pieza (ver apartado "Origen de referencia sobre la pieza (cero pieza) para trabajos con compensación de herramienta" en la página 12).

Ir al punto A. Para ello:



X [-30.56]



- Pulsar estas secuencias de teclas.



Y [-10.00]



- Compensar la herramienta.



X 0.000 Y 0.000 - Mover ambos ejes hasta visualizar X 0.000 y Y 0.000.

Ir al punto B. Para ello:



X [-60.25]



- Pulsar estas secuencias de teclas.



Y [-0.000]




- Compensar la herramienta.



X 0.000 Y 0.000 - Mover eje X hasta visualizar X 0.000 y Y 0.000.
Y así sucesivamente para los demás puntos de la figura empleando las teclas simbólicas que se indican en ella.

2.6.2 Cajera Exterior

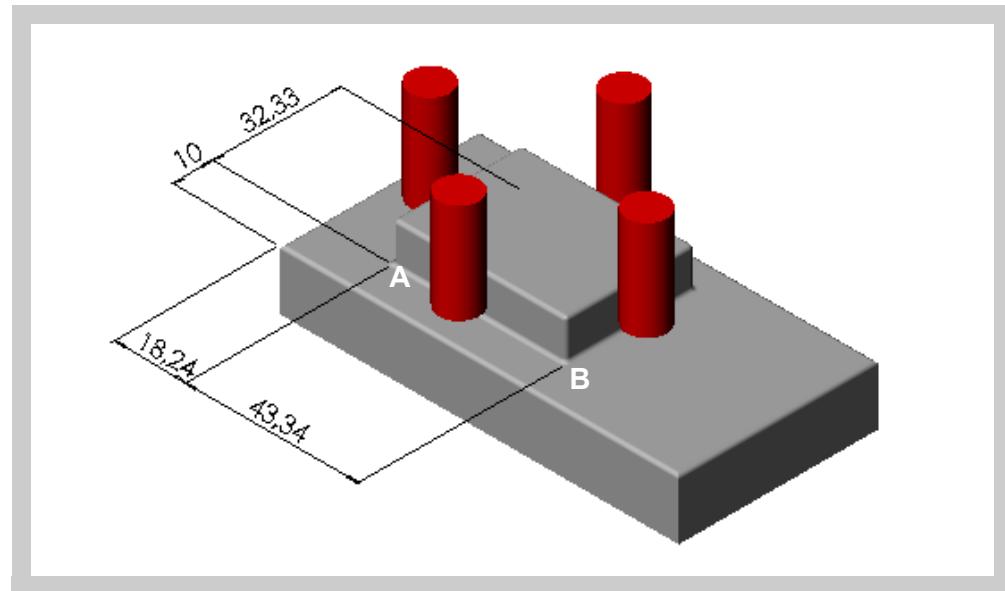

- Entrar en modo incremental. Led ABS apagado.

- Preseleccionar el cero pieza (ver apartado "Origen de referencia sobre la pieza (cero pieza) para trabajos con compensación de herramienta" en la página 12).

Ir al punto A. Para ello:



X [-18.24]



- Pulsar estas secuencias de teclas.



Y [-10.00]



- Compensar la herramienta.

X 0.000 Y 0.000

- Mover ambos ejes hasta visualizar X 0.000 y Y 0.000.

Ir al punto B. Para ello:



X [-43.340]



- Pulsa estas secuencias de teclas.



Y [-0.000]



- Compensar la herramienta.

X 0.000 Y 0.000

- Mover eje X hasta visualizar X 0.000 y Y 0.000.

Y así sucesivamente para los demás puntos de la figura empleando las teclas simbólicas que se indican en ella.

2.7 Acceso a las funciones especiales



Pulsando la tecla **[F]** se accede a al menú de funciones especiales.

Pulsando esta misma tecla repetidamente muestra las diferentes opciones disponibles en el display.



Pulsando **[ENTER]** se procede con la opción seleccionada.

Se puede acceder directamente a una función, pulsando la tecla **[F]** seguida del **número de función**:

Número de función: 1 = taladrado en círculo, 2 = taladrado en línea, 3 = hold, 4 = calculadora, 5 = ángulo de la pieza, 6 = Redondeo de aristas.

Por ejemplo:



[F] [1] para acceder a **TALADRADO EN CÍRCULO**.



[F] [4] para acceder directamente al modo **CALCULADORA**.

2.7.1 Taladrados en círculo y en línea

Para visualizadores de 3 ejes (30i-M), se puede elegir el plano de trabajo sobre el que se va a realizar el taladrado en línea o en círculo. Los posibles planos de trabajo son: (XY, XZ, YZ).

2.7.1.1 Selección del plano de trabajo

Nota: Para habilitar esta función.

Secuencia de selección si PAR11 bit 3 está a “1”:



Tras pulsar esta tecla.

Seleccionar los dos ejes que forman el plano pulsando sus teclas **[X]**, **[Y]** o **[Z]**.



A continuación pulsar esta tecla.


2.7.1.2 Taladrado en círculo

Permite realizar hasta 99 taladrados en círculo sin tener que calcular las cotas (X,Y) de cada agujero simplemente introduciendo unos pocos datos básicos.



1

Para acceder directamente al modo taladrado en círculo.

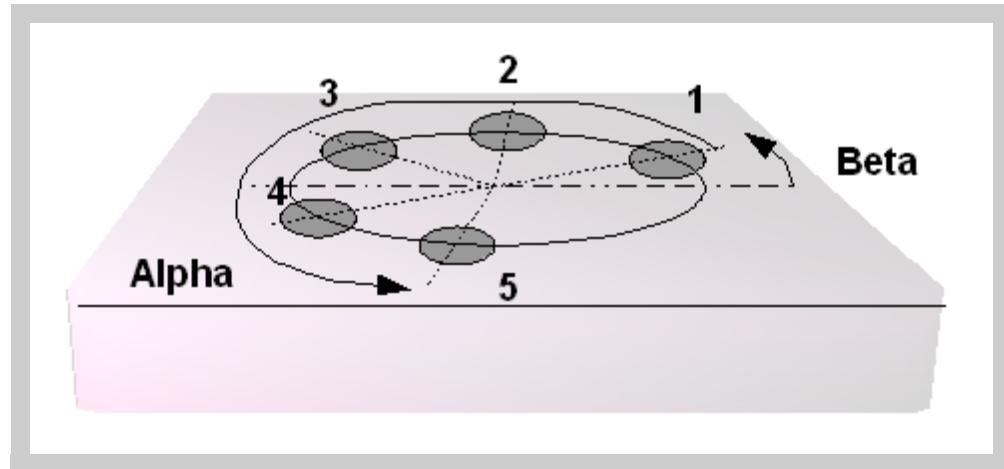

Ejemplo:

CENTRO Cota del centro del círculo ($X = 37.899$, $Y = 30.467$).

RADIUS RADIO del círculo (23.918).

HOLE N Nº de AGUJEROS a taladrar (5).

ALPHA α ángulo total entre el primer y último agujero (240°).

DELTA Δ distancia angular entre agujeros (60°). Solo se pide si HOLE=0.

bEta β posición del primer agujero (15°).

Para realizar esta pieza:

Seleccionar el plano de trabajo. Ver el apartado [2.7.1.1 Selección del plano de trabajo](#).

Introducción de datos:



- Posicionar la herramienta en el centro del círculo ($X = 37.899$, $Y = 30.467$) y pulsar esta tecla.

RADIUS[23.918]



- Introducir el radio.

HOLE S



- Introducir el número de agujeros.

ALPHA [240]



- Introducir el ángulo que separa el ultimo agujero del primero.

dELTA [60]



En caso de introducir el numero de agujeros “0”, introducir incremento de ángulo entre agujeros.

bETA [15]



- Introducir el ángulo del primer agujero.



En caso de que se haya tecleado un valor erróneo antes de pulsar [ENTER], pulsar [CLEAR] y teclear el correcto.

2.7.1.3 Ejecución del taladrado en círculo

Una vez introducidos estos datos, el visualizador muestra el texto "HOLE 01" en el display "X" apagando el "Y".



- Tras pulsar esta tecla para...

X -23.105 Y -6.190 - ... mostrar las cotas del primer agujero:

X 0.000 Y 0.000 - Mover los ejes hasta que los displays indiquen X 0.000 Y 0.000



- Pulsar esta tecla.

HOLE 02 - Aparece este texto.



- Pulsar esta tecla de nuevo para...

X 16.915 Y -16.915 ... mostrar las cotas del segundo agujero.



- Pulsar esta tecla para visualizar la posición actual con respecto al agujero anterior.

X 0.000 Y 0.000 - Mover los ejes hasta que los displays indiquen X 0.000 Y 0.000.

Y así sucesivamente hasta completar todos los agujeros (los 5 en el caso del ejemplo).

2.7.1.4 Taladrados en línea

Esta prestación guía al usuario en la realización de taladros en línea.




Para acceder directamente al modo "taladrado en línea".

Datos que se piden:

DiST: Distancia en linea recta que separa dos taladrados consecutivos.

HOLES: Número de taladrados que se desea realizar (3 en la figura).

ALPHA: Ángulo en sentido trigonométrico.

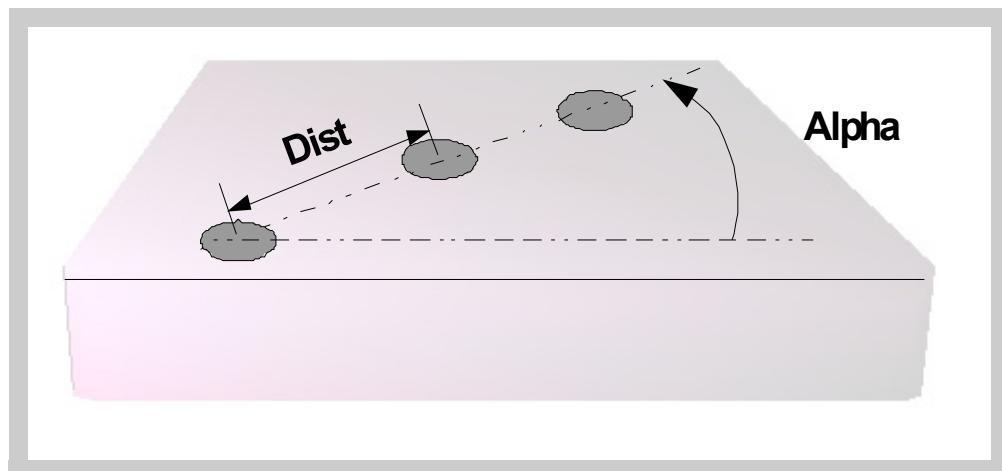

2.7.2 Congelado de cotas (HOLD)

Permite "congelar" la visualización del contaje mientras internamente continúa leyendo la posición real del eje. Esto es muy útil cuando hay que cambiar la herramienta y preseleccionar la dimensión de la nueva.

Ejemplo: Para cambiar una herramienta en cualquier punto conocido de la pieza:

- Tocar la pieza con la herramienta.



- Entrar en modo **HOLD**. La visualización del contaje de dicho eje se "congela" con el valor actual.



- Seleccionar el eje.

- Retirar la herramienta a sustituir y colocar la nueva.

- Acercar la nueva herramienta al punto de "congelado" y tocar la pieza en dicho punto.



- Pulsar esta tecla. El contaje se "descongela" empezando a contar a partir del valor previamente "congelado".



- Si en su lugar, se pulsa esta tecla, se tomará como cota actual la mitad del contaje acumulado desde que se pulsó **[HOLD]**. Esto es posible cuando únicamente se ha congelado un eje.

2.7.3 Calculadora

Esta prestación permite realizar operaciones matemáticas y trigonométricas, así como preseleccionar en el eje deseado el resultado, o utilizar las cotas de los ejes para realizar operaciones.



Accede al modo calculadora.



Abandona el modo calculadora.

2.7.3.1 Operar con la calculadora



Introduce el primer operando en el eje X.



Introduce el segundo operando en el eje Y.



Commuta entre las diferentes operaciones:

Operaciones básicas

Display	Significado	Operación
ad	(add) suma	Resultado = X + Y
su	(subtract) resta	Resultado = X - Y
nu	(Multiply) multiplicación	Resultado = X * Y
di	(divide) división	Resultado = X / Y



Commuta entre las diferentes operaciones trigonométricas.

Operaciones trigonométricas

Display	Significado	Operación
Sin	Seno	Resultado = Sin X
Cos	Coseno	Resultado = Cos X
Tan	Tangente	Resultado = Tan X



Realiza la operación y deja el resultado en el eje X.

2.7.3.2 Modos Recall y Preset



Commuta entre el modo Recall y el modo Preset.

Modo RECALL El modo recall permite introducir en la calculadora la cota del eje en ese momento.



Introduce en la calculadora la cota actual del eje seleccionado.



Modo PRESET El modo preset permite preseleccionar el valor del resultado de una operación en el eje deseado.



Preselecciona el valor del resultado en el eje seleccionado.


Ejemplo Calcular [cota Y] / 5 y preseleccionar el eje Y con el resultado.

Display	teclas	operación	Display
X = 25 Y = 10 Z = 16		Accede al modo calculadora	X = 0 Y = 0 Z = Ad
X = 0 Y = 0 Z = Ad		Accede al modo RECALL e introduce cota actual en Y.	X = 10 Y = 0 Z = Ad
X = 10 Y = 0 Z = Ad	5	Preselecciona el divisor (5)	X = 10 Y = 5 Z = Ad
X = 10 Y = 0 Z = Ad	3 veces	Selecciona la operación de dividir	X = 10 Y = 5 Z = di
X = 10 Y = 5 Z = di		Resultado en el display X (2)	X = 2 Y = Z = di
X = 2 Y = Z = di		Accede al modo Preselección	X = 2 Y = Preset Z =
X = 2 Y = Preset Z =		Preselecciona el eje Y con el resultado del cálculo	X = 25 Y = 2 Z = di
X = 25 Y = 2 Z = di		Abandona el modo calculadora	X = 25 Y = 2 Z = 16

2.7.4 Medición del ángulo de la pieza

Permite controlar el ángulo de orientación de una pieza para realizar un correcto mecanizado de la misma.

Calcula el ángulo que forma un determinado lado de la pieza con la horizontal (eje X) con solo tocar dos puntos de la misma.

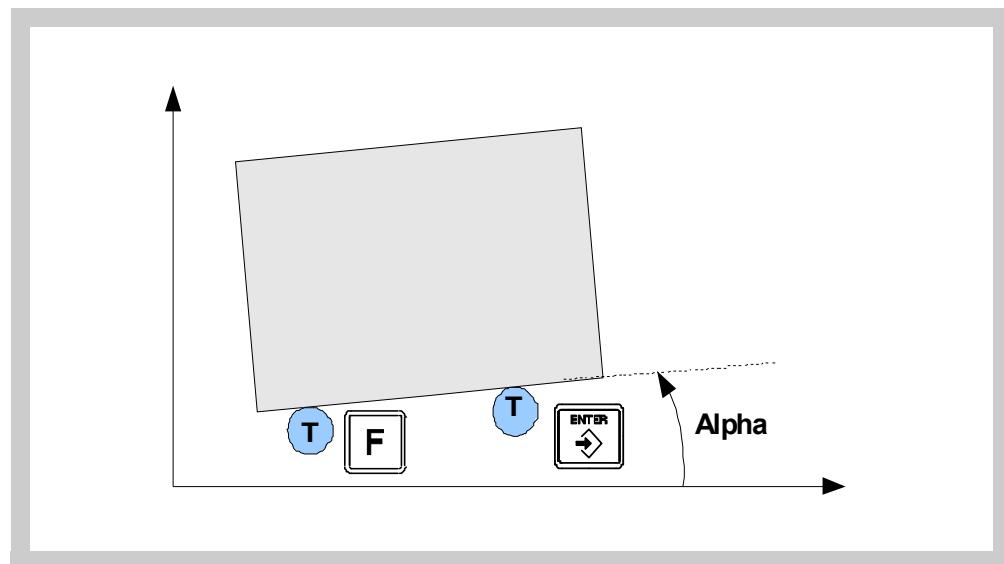

Para ello seguir el siguiente procedimiento:

- Mover la herramienta hasta tocar la pieza en un punto cualquiera.



- Entrar en modo de cálculo de ángulo.

- Tocar la pieza con la herramienta en otro punto cualquiera.



- Pulsar [ENTER] para que el visualizador calcule el ángulo o [C] para cancelar la operación.

El display del eje "X" mostrará el ángulo en diez milésimas de grado (0.0001°) y el del eje "Z" lo hará en grados, minutos y segundos.

- Pulsar cualquier tecla para volver a visualizar el conteo.

2.7.5 Redondeo de aristas

Esta prestación guía al usuario en la realización de un redondeo de aristas en el plano elegido.

El DRO guiará el mecanizado dando varias pasadas hasta conseguir la pieza deseada. El número de pasadas estará determinado por el radio de la herramienta que se está utilizando. Una herramienta de menor diámetro, supone más pasadas y un acabado mejor.



Entrar en modo redondeo de aristas.

Datos que se piden:

Posición de inicio: Se asume la posición actual como posición de partida para el mecanizado.


Dimensiones de la herramienta: Si la herramienta está sin definir, tiene diámetro = 0, se pedirá un valor para el diámetro.

Plano de trabajo y posición final: seleccionar los ejes que definen el plano deseado, XY, YZ ó XZ e introducir la posición final.

Nota: El valor de la posición final debe ser incremental o absoluto según el modo de trabajo seleccionado, incremental (led ABS apagado) o absoluto (led ABS encendido).


Radio de redondeo: Introducir el radio de redondeo. Un valor negativo ($r -$) indicará cóncavo y un valor positivo ($r +$) convexo.

Cuadrante: Número de cuadrante trigonométrico.

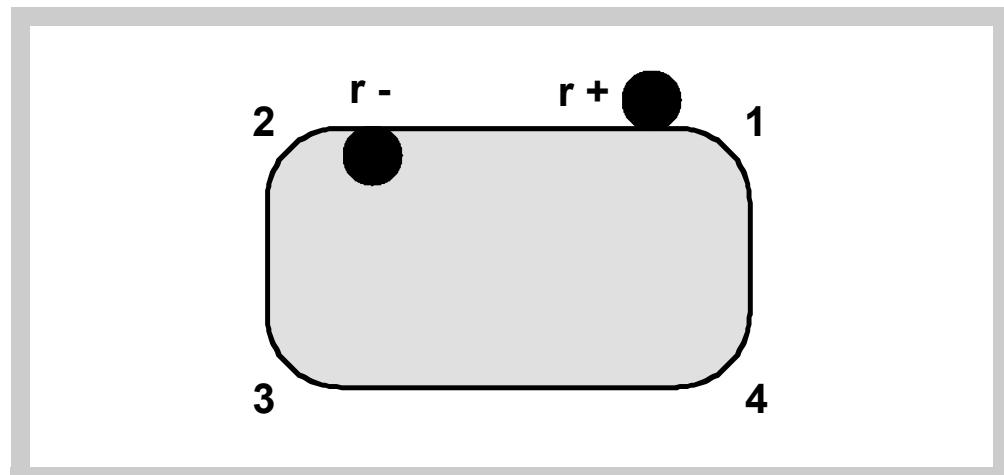


3.1 Montaje del modelo empotable


Dimensiones del agujero de la botonera

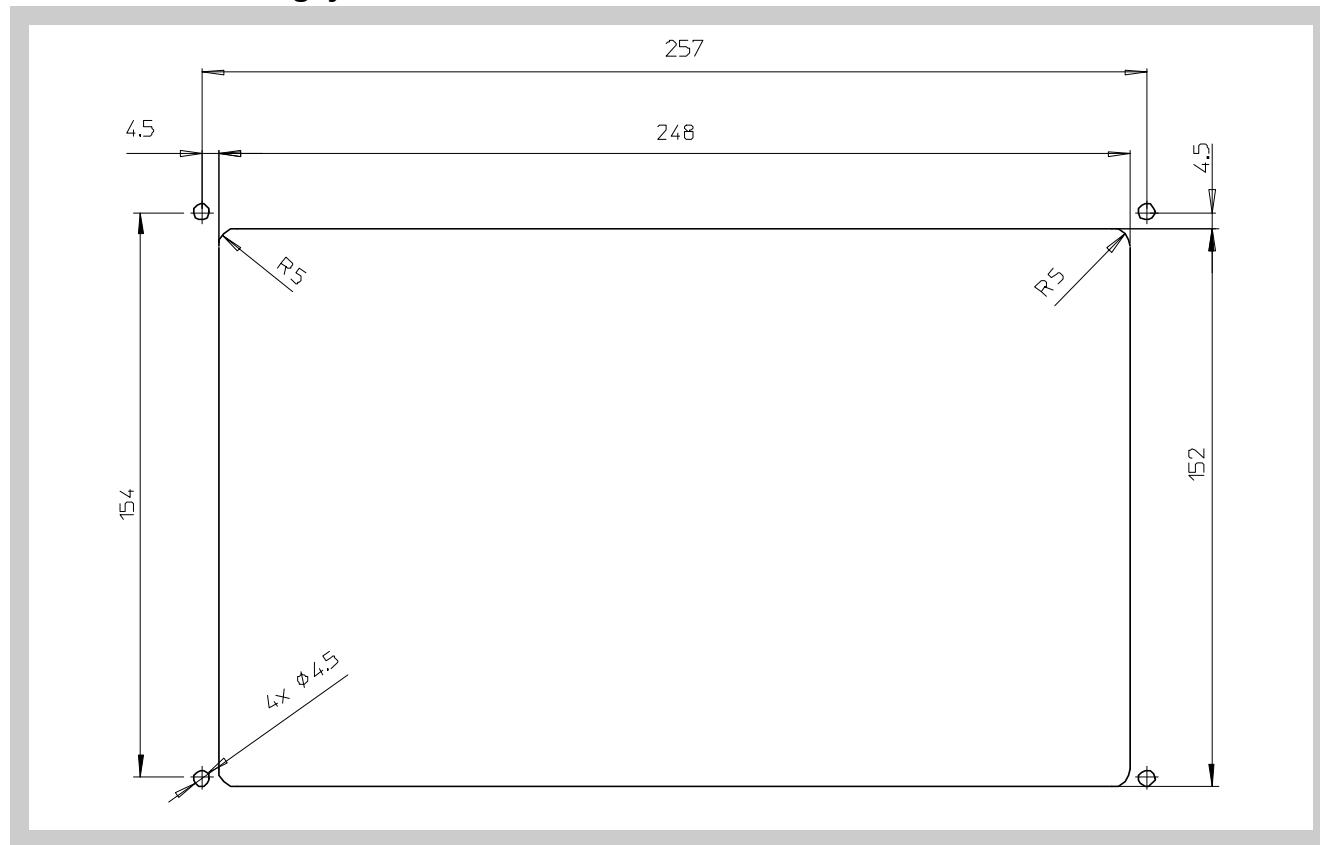

Montaje del visualizador empotable

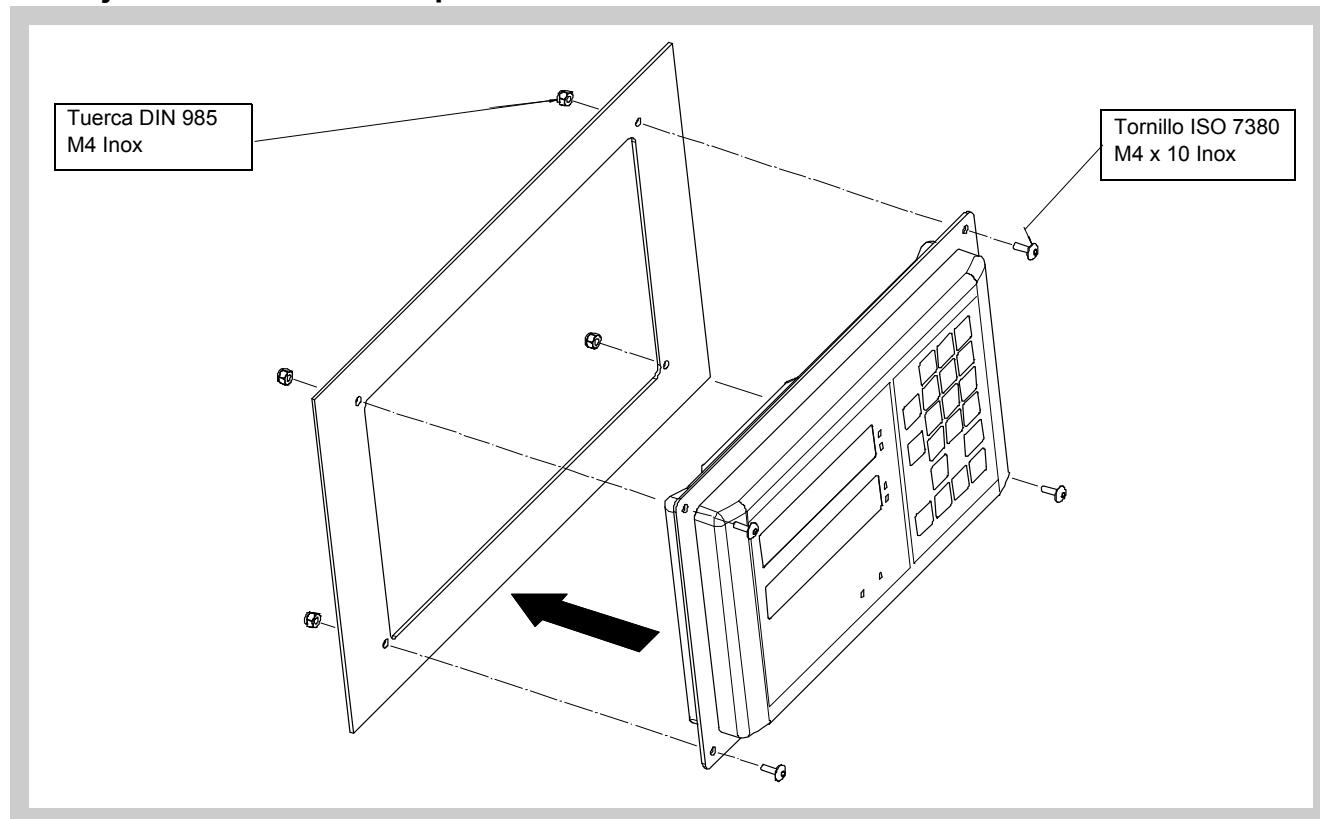

3.2 Panel posterior

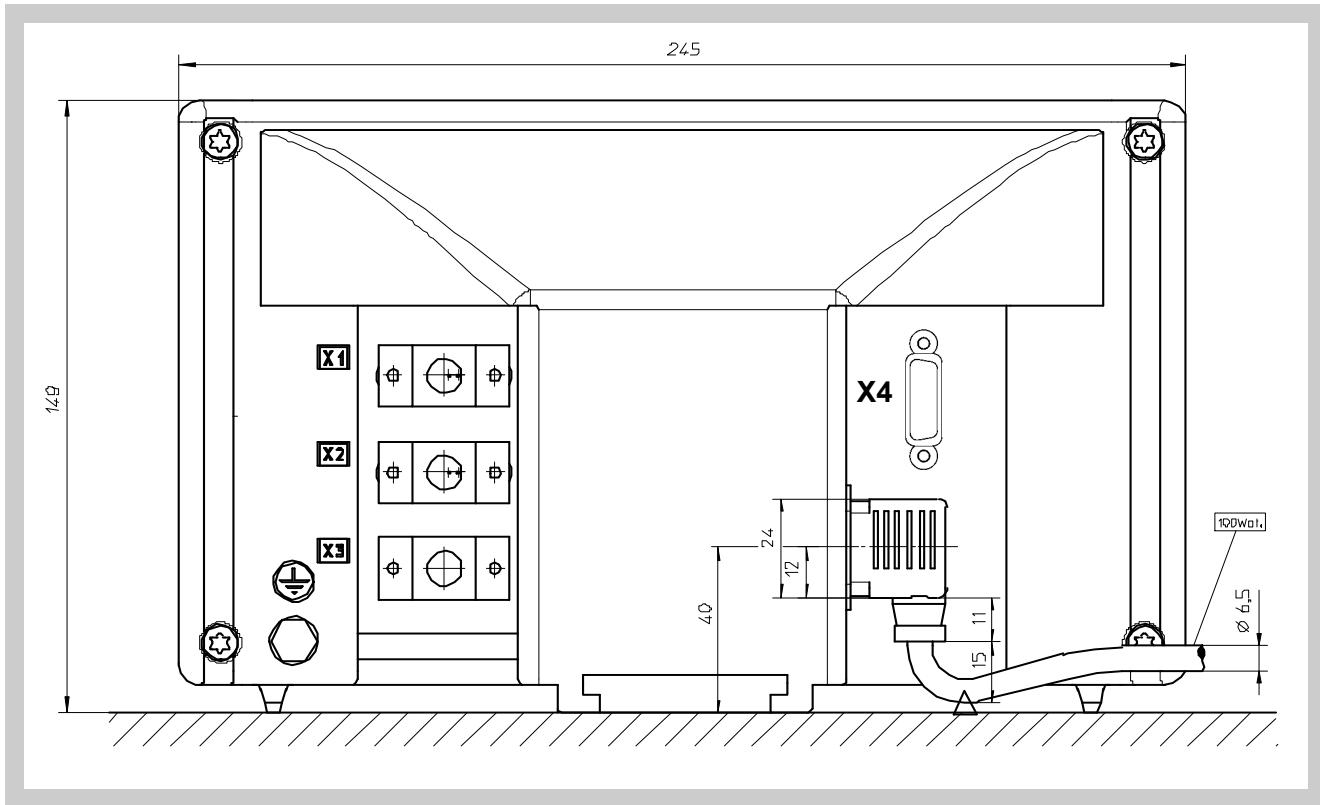

En la parte posterior se encuentran los siguientes elementos:

1. Conector de tres bornes para conexión a red y a tierra.
2. Borna, de métrica 6, para conexión con la tierra general de la máquina.
3. Brida de amarre.

Algunos de los siguientes conectores pueden no existir dependiendo de modelos concretos:

- X1.- Conector SUB-D HD hembra de 15 contactos para el captador del primer eje.
- X2.- Conector SUB-D HD hembra de 15 contactos para el captador del segundo eje.
- X3.- Conector SUB-D HD hembra de 15 contactos para el captador del tercer eje. Sólo disponible en el modelo 30i-M.
- X4.- Conector SUB-D hembra de 15 contactos para las entradas y salidas.

Marcado UL



A fin de cumplir con la norma "UL", este equipo debe ser conectado en la aplicación final utilizando un cable listado (BLEZ) con un enchufe moldeado de tres bornes y con una clavija apropiada para ser conectado al equipo para una tensión mínima de 300 V AC. El tipo de cable debe ser SO, SJO o STO. Se debe asegurar la fijación del cable con un sistema anti-tirones que garantice la conexión entre el enchufe y la clavija.

ETL file number:



Marcado CE (ver "Marcado CE" en la página 43)

ATENCIÓN



No manipular los conectores con el aparato conectado a la red eléctrica.

Antes de manipular los conectores (red, captación, etc) cerciorarse de que el aparato no se encuentra conectado a la red eléctrica.

No basta con solo apagar el display pulsando la tecla [on/off] del teclado.

3.3 Características Técnicas generales

 
- Alimentación Universal desde 100 V AC hasta 240 V AC $\pm 10\%$ a frecuencia de red entre 45 Hz y 400 Hz, entre 120 V DC y 300 V DC. Potencia máxima consumida 20 VA.
- Resiste cortes de red de hasta 20 milisegundos.
- Mantiene almacenados los parámetros máquina hasta 10 años cuando el visualizador está apagado.
- La temperatura ambiente que debe existir en régimen de funcionamiento dentro del habitáculo en que está situado el visualizador deberá estar comprendida entre 5° C y 45° C (41° F y 113° F).
- La temperatura ambiente que debe existir en régimen de NO funcionamiento dentro del habitáculo en que está situado el visualizador deberá estar comprendida entre -25° C y +70° C (-13° F y 158° F).
- Máxima humedad relativa del 95% sin condensación a 45° C (113° F).
- Estanqueidad del panel frontal IP54 (DIN 40050), del lado posterior del aparato IP4X (DIN40050) excepto en el caso de modelos encastreables en cuyo caso es de un IP20.

3.4 Conexiones

3.4.1 Conexión de los sistemas de captación

Los sistemas de captación sean encoders lineales o rotativos se conectan a través de los conectores X1 a X3 hembra de 15 contactos y tipo SUB-D HD. Este último (para el segundo eje) no está disponible en el modelo 10i.

Características de las entradas de captación X1, X2 y X3:




- Consumo de la alimentación: 250 mA en la entrada de +5 V.
- Admite señal cuadrada (TTL).
- Frecuencia máxima: 250 kHz, separación mínima entre flancos: 950 ns.
- Desfase: $90^\circ \pm 20^\circ$, histéresis: 0.25 V, Vmax: 7 V, corriente de entrada máxima: 3 mA.
- Umbral alto (nivel lógico 1): $2.4 \text{ V} < \text{VIH} < 5 \text{ V}$
- Umbral bajo (nivel lógico 0): $0.0 \text{ V} < \text{VIL} < 0.55 \text{ V}$

Conexión de la Captación. Conectores X1, X2 y X3

Terminal	Señal	Función
1	A	Entrada de señales de captación
2	/A	
3	B	
4	/B	
5	I0	
6	/I0	
7	Alarma	
8	/Alarma*	
9	+5V	Alimentación a captadores
10	No conectado	
11	0V	Alimentación a captadores
12, 13, 14	No conectado	
15	Chasis	Apantallamiento

3.4.2 Conexión de las entradas y salidas. Conector X4

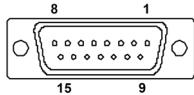

X4 es un conector SUB-D hembra de 15 pines para conectar 4 entradas digitales optoacopladas y 6 salidas digitales optoacopladas con relés de estado sólido con contacto normalmente abierto, que pueden utilizarse para la activación de relés, señalización, etc.

Características de las entradas

- Valor nominal de la tensión: +24 V DC
- Valor máximo de la tensión: +30 V DC
- Valor mínimo de la tensión: +18 V DC
- Tensión de entrada para umbral alto (nivel lógico 1): > +18 V
- Tensión de entrada para umbral bajo (nivel lógico 0): < +5 V
- Consumo típico de cada entrada: 5 mA
- Consumo máximo de cada entrada: 7 mA


Características de las salidas

- Valor nominal de la tensión: 24 V AC o DC.
- Valor máximo de la tensión: 47 V AC o DC. Protección contra sobretensión.
- Intensidad de carga máxima: 100 mA. Protección contra sobrecorriente.
- Tiempo de activación: < 3 ms
- Tiempo de desactivación: < 3 m

Conexión de las entradas/salidas. Conector X4


PIN	Señal	PIN	Señal
1	Entrada 1 (Clear Eje X)	9	Entrada 2 (Clear Eje Y)
2	Entrada 3 (Clear Eje Z)	10	Entrada 4 (Emergencia)
3	GND para entradas de 24V	11	-----
4	-----	12	-----
5	Salida 5	13	Salida 6
6	Salida 3	14	Salida 4
7	Salida 1	15	Salida 2
8	Común salidas		

Entradas:

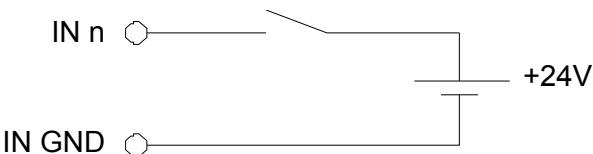


Salidas: Las salidas que vayan a tener carga inductiva deben tener un diodo 1N4000 o similar en antiparalelo.


Salidas en colector abierto:

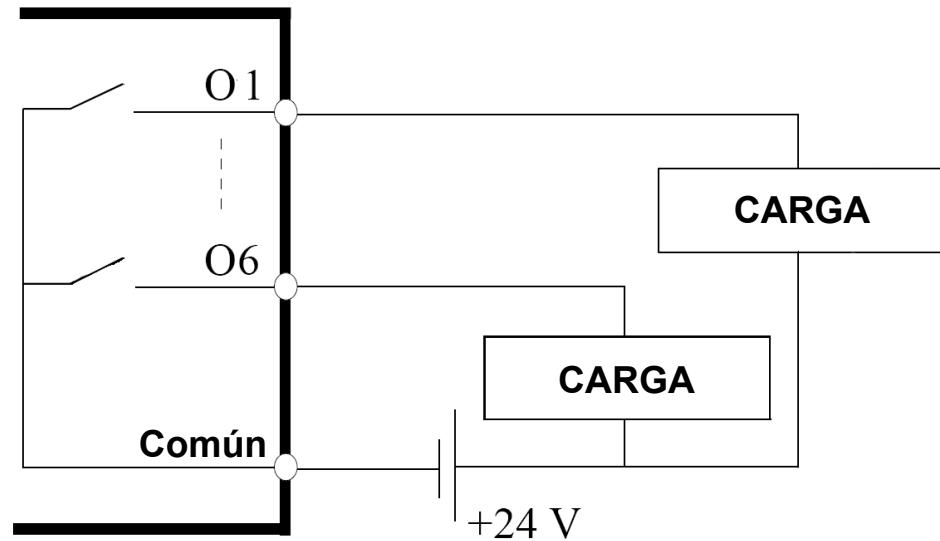

Salidas en emisor abierto:

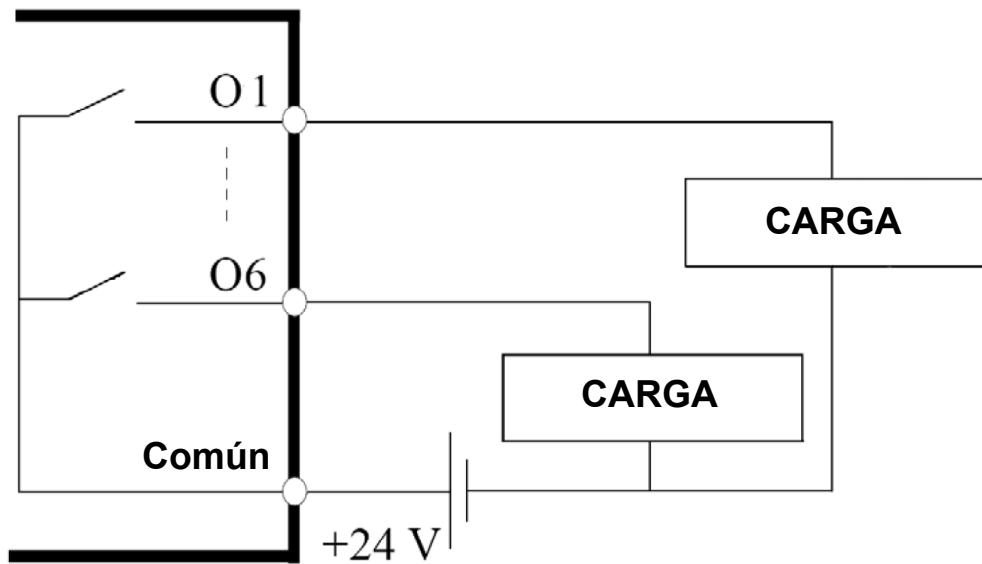

Ejemplo de conexión de relé:

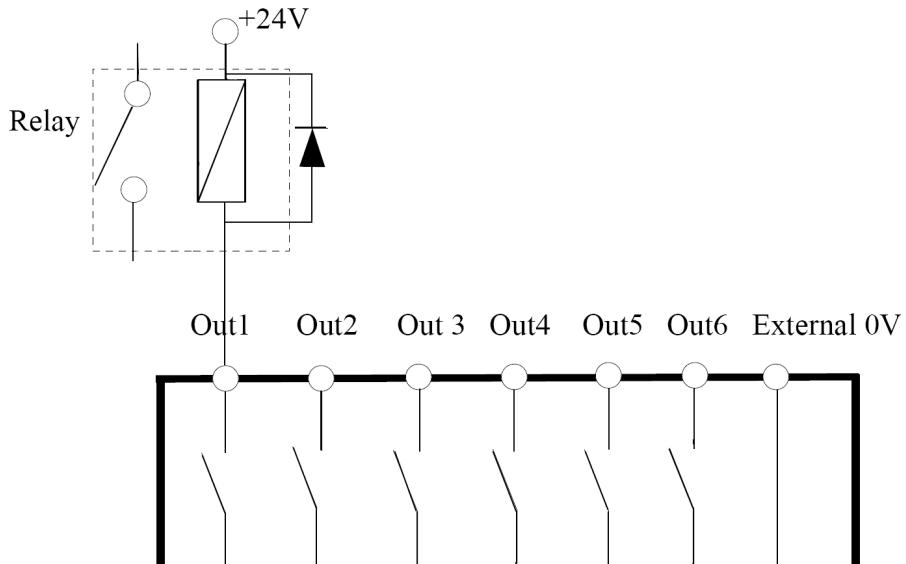

3.5 Modo de ajuste sencillo (Easy Setup)

El modo Easy Setup sirve para configurar la captación del visualizador y comprobar que el montaje es correcto y no se pierden pulsos del captador.

Se configurará tanto la resolución de conteo del encoder, el tipo de marcas de referencia de que dispone, además del sentido positivo de conteo.

3.5.1 Acceso al modo “Easy Setup”



Se pulsa [CLEAR] [OFF].

CODE: 555 Y en lugar de introducir el código para acceso a parámetros, teclear: **555**

Los ejes mostrarán el texto “**Setup**”, que significa que la captación está sin configurar.

3.5.2 Modo de operación

- Mover el eje deseado hasta la posición de origen o cero deseado y pulsar la tecla del eje.

El display muestra “**START**”.

- Mover el eje en el sentido que se desea definir como positivo hasta el final del recorrido para que el Visualizador pueda leer el mayor número de marcas de referencia posibles.



- Pulsar [ENTER] para terminar. El sentido de desplazamiento realizado se tomará como sentido positivo.

El estado del eje pasará a uno de los siguientes:

Ready Captación configurada correctamente.

Se han configurado PAR00 (sentido de contaje), PAR01 (resolución), PAR03 (factor de multiplicación) y el PAR14 (tipo de IO).

Repeat Captación sin determinar correctamente, se pide repetir el proceso.

Error Error en el sistema de captación.

Nota: Si el tipo de regla es un captador de fleje, se ha de pulsar la tecla **[F]** antes de pulsar **[ENTER]** para que la detección se haga correctamente.

3.5.3 Conexión a Red y a Máquina

Instalarlo siempre en posición vertical de forma que el teclado quede al alcance de la mano del operario y los dígitos sean visibles en una postura no forzada (a la altura de los ojos).

No conectar ni desconectar los conectores del visualizador mientras se encuentre bajo tensión.

Conectar todas las partes metálicas en un punto próximo a la máquina herramienta y conectado a la tierra general. Utilizar cables con suficiente sección, no inferior a 8 mm² para esta conexión.

3.6 Parámetros de instalación

Estos visualizadores disponen de una serie de parámetros de instalación que permiten configurarlos para un funcionamiento más personalizado.

La forma de mostrar los parámetros en los displays del aparato dependerá de si afectan a los ejes o son generales.

- Si afecta a los ejes se muestra en cada display de eje el nombre del parámetro (PAR??), y hay que pulsar la tecla del eje para modificarlo.



- Si es un parámetro general y hay más de un eje, se presentará en el eje X la denominación del parámetro y en el eje Y su valor actual; si sólo hay un eje se presentará su denominación en el eje X y después de pulsar esta tecla, su valor.

Hay varias clases de parámetros, según la forma de introducirlos:

1

al



- Con valores binarios, admite solo valores 0 ó 1 por cada dígito. El valor se cambia pulsando la tecla con el dígito correspondiente del [1] al [8]. Donde [1] corresponde al dígito de más a la derecha del display y [8] al de más a la izquierda.
- Valores numéricos, normalmente con la resolución del eje correspondiente, se introduce como una preselección numérica normal.



- Opciones; se cambia el valor pulsando esta tecla que irá presentando las distintas opciones de forma cíclica.

Para entrar en edición de parámetros



El visualizador tiene que estar con los displays encendidos, modo de conteo, y pulsar la secuencia de teclas:

CODE: 060496 El display del eje X muestra la palabra "**CODxE**", tras lo cual hay que teclear el código: **060496**

El visualizador muestra **PAR00** en los displays.



Desde los modos de conteo, también se puede acceder a modificar el parámetro con esta secuencia de teclas, de forma que se pueda cambiar la forma de trabajo sin tener que realizar los pasos anteriores.

Nota: Al igual que PAR40, el parámetro PAR53 también es de acceso directo.

Para la introducción de un parámetro



- Seleccionar eje.



- Pulsar esta tecla para guardar el valor visualizado.



- Pulsar esta tecla para cancelar la modificación realizada.

Desplazarse entre parámetros



Pulsar la tecla [ENTER] para pasar al siguiente parámetro ó...



Pulsar esta tecla para volver al parámetro anterior.

Para abandonar el modo de edición de parámetros:



Pulsar la tecla.

Para ir a un parámetro concreto:

 


Para ir directamente a un parámetro en particular sin pasar por los anteriores, una vez en edición de parámetros, pulsar esta secuencia de teclas.



A continuación, seleccionar el eje al que afecta dicho parámetro.

Para establecer los valores de fábrica de los parámetros de instalación:



Una vez en modo edición de parámetros, **visualizando PAR00** en todos los displays, pulsar esta secuencia de teclas. Se encenderán los puntos decimales del primer eje.

3.7 Parámetros de configuración del contaje y la visualización

Los dígitos de los parámetros binarios se refieren a los dígitos de los displays de los ejes de manera que el dígito "1" (modificable con la tecla [1]) es el de más a la derecha y el "8" el de más a la izquierda.

X X X X X X X X <-- código binario

8 7 6 5 4 3 2 1 <-- teclas

PARÁMETRO

SIGNIFICADO

PAR00

Configuración del captador, distinto para cada eje, tipo binario.

Este parámetro se utiliza para indicar al visualizador las características específicas del dispositivo (encoder lineal o rotativo) que se utiliza para detectar la posición del eje.

Dígito

8, 7, 6

Sin función actualmente (deben estar a "0").

5

Unidades de resolución de contaje:

Eje lineal: 0 = mm, 1 = paso de husillo en pulgadas.

Eje rotativo: 0 = grados, 1 = segundos.

Nota: Estas unidades se refieren a la captación y no a la visualización.

4

Tipo de eje: 0 = Lineal, 1 = Rotativo.

3

Sin función actualmente.

2

Sin función actualmente, debe estar a cero.

1

Sentido de contaje (0 = Normal, 1 = inverso).

Si se observa que al mover un eje el contaje aumenta o disminuye en sentido contrario al deseado, cambiar el valor de este dígito.

PAR01

Resolución de contaje. Independiente para cada eje.

Valores posibles:

Eje lineal: desde 0.0001 mm hasta 1.0000 mm (0.000005" a 0.03937").

Eje rotativo: desde 0.0001° hasta 1.0000° (1 a 999 en segundos).

Valor de fábrica: 0.0050 mm (5 µm).

Fórmula para el cálculo de la resolución de encoder:

$$R = \frac{360}{p \times TTLfactor} = \frac{360}{p \times PAR02}$$

Donde:

R = Resolución en grados

p = Impulsos por vuelta del encoder

TTLfactor = Factor multiplicador para señal TTL



Opciones: x4, x2, x1 y x0.5.

El valor de fábrica es x4 y es el que se utiliza para los encoders lineales FAGOR.

En caso de utilizar encoders rotativos para ejes lineales, habría que calcularlo en función del número de impulsos del encoder, del paso del husillo y la resolución deseada según la fórmula:

$$p = \frac{P}{RxF}$$

Donde:

- p** = Impulsos por vuelta del encoder
- P** = Paso de husillo en mm/vuelta
- R** = Resolución en mm/impulso
- F** = Factor multiplicador a aplicar

Factor de multiplicación externa para cuando se utilicen lo codificados o señales TTL.

Es independiente para cada eje. No es necesario cuando se utiliza captación absoluta.



Opciones: 1, 5, 10, 20, 25, 50.

Valor de fábrica: 1

Parámetros de captación

Señal	Modelo	PAR00 XXXXXXXX	PAR01 mm	PAR02	PAR03	PAR14
TTL	MT / MKT CT FT		0.005			
TTL dif.	MTD MX / MKX CX SX GX FX LX	0000000X	0.001	4	X	00X0XX00
	MOX COX SOX GOX				5	00X00010
	FOX				25	00X01010
	LOX				10	00X00110

Nota: En la tabla, X significa que el bit es irrelevante.

PAR04 **Visualización del eje.** Independiente para cada eje.

Dígito

8, 7, 6, 5, 4 Sin función actualmente (deben estar a "0").

3 **Apagar display del eje.** 0 = No, 1 = Si.

2 **Visualización del eje comutable entre radio/diámetro.**

0 = no comutable, 1 = comutable.

1 **Visualización del eje.** 0 = radios, 1 = diámetros.

Nota: En caso de eje rotativo no se tendrá en cuenta el valor de este parámetro.

PAR05 **Factor de contracción o escala** independiente para cada eje.

Valor numérico entre ±9,999.

Un valor de cero significa no aplicar. No se aplica sobre el Contaje en Modo de Visualización de Cero Máquina (lámpara de cero máquina encendida) ni sobre la herramienta, cuando se aplica su compensación (lámpara TOOL encendida).

El valor de fábrica es "0".

Nota: En caso de eje rotativo no se tendrá en cuenta el valor de este parámetro.

PAR07 **Combinar el contaje del eje.** Independiente para cada eje.



Indica el número del eje a sumar; "0" significa no combinar con ninguno, 1 = eje X, 2=Y, 3=Z. Con signo negativo se resta el contaje del otro eje. Valor de fábrica: "0".

El eje a combinar debe tener la misma resolución que el eje con el que se combina (PAR01, PAR02, PAR03).

Valores posibles: -2 a 2. (20i-M), -3 a 3 (30i-M).

Nota: En caso de eje rotativo no se tendrá en cuenta el valor de este parámetro.

PAR08 **Utilización de alarmas.**

Indica si se van a utilizar las alarmas de velocidad, límites de recorrido o alarmas de captación.

Dígito

8, 7, 6, 5 Sin función actualmente (deben estar a "0").

4 **Valor activo de alarma de captación.** (0=bajo, 1=alto).

3 **Detectar alarma de captación proporcionada por la regla.** 0 = No, 1 = Si.

2 **Detectar límites de recorrido (PAR12 y PAR13).** Cuando se activa esta alarma, el valor del eje parpadea.

El error de eje parpadeante se elimina volviendo el eje a la zona limitada.

- 1** Detectar alarma de velocidad cuando se superan los 200 kHz (60 m/min con 1 µm de resolución). No aplicable a eje rotativo.
Posibles valores: 0 (alarmas inactivas) y "1" (alarmas activadas).
Valores de fábrica: 0.
Las alarmas de captación y velocidad se muestran mediante (.....) en el display.
-  Los errores se pueden cancelar pulsando esta tecla.

PAR09 **Compensación lineal de eje de máquina.** Independiente para cada eje lineal.

Valor numérico entre ±99,999 milímetros por metro.

Valor de fábrica: 0.

Notas: Aunque se haya elegido la visualización en pulgadas (INCH), este valor DEBE SER SIEMPRE EN MILIMETROS.

$$1 \text{ pulgada} = 25.4 \text{ mm}$$

En caso de eje rotativo no se tendrá en cuenta el valor de este parámetro.

PAR10 **Offset del cero máquina** con respecto al cero del captador, independiente para cada eje.

Normalmente el cero máquina (I0 del encoder lineal) no coincide con el cero absoluto que se va a utilizar.

Por lo tanto, cuando se utilicen "lo" estándares, a este parámetro hay que asignarle el valor de la distancia desde el cero absoluto de la máquina al punto de referencia del captador.

Valor numérico en unidades de resolución de cada eje.

Valor de fábrica: 0.

Este valor estará en mm o pulgadas según esté el LED "INCH" apagado o encendido.

PAR11 **Personalización.**

Dígito

- 8** Sin función, deben estar a cero.
- 7** Trabajar siempre en mm.
- 6** Trabajar siempre en pulgadas.
- 5** No mostrar "Fagor DRO" en el encendido.
- 4** Si =0, borrado y preseleccionado normal de cotas (valor de fábrica).
Si =1, puesta a cero rápida de la cota visualizada en cada eje.
- 3** Si =1, permitir seleccionar el plano de trabajo para taladrado en línea o en círculo.
- 2** Sin función, debe estar a cero.



1 Tecla afecta a un eje (= 0) o a los dos ejes (= 1).

Si afecta a cada eje independientemente, después de pulsar esta tecla hay que pulsar la tecla de eje.

Se puede conmutar entre el modo de contaje absoluto e incremental. Este parámetro determina si esta posibilidad de conmutar afecta a un eje o a los dos (20i-M, 30i-M). **Valor de fábrica: "1"**.

PAR12, PAR13

Límite de recorrido.

Para establecer el límite negativo, positivo de recorrido del eje.

Ambos parámetros admiten cualquier valor.

Este valor estará en mm o pulgadas según esté el LED "INCH" apagado o encendido.

Si PAR08 bit 2 = 1, cuando el eje supera el recorrido entre los dos parámetros, el display correspondiente comienza a parpadear hasta que se positione dentro de los límites.

PAR14

Configuración de la búsqueda de cero máquina de tipo binario.

Dígito

8, 7 Sin función actualmente (deben estar a 0).

6 Si =1, indica **búsqueda de referencia obligatoria en el encendido**.

5 **Sentido del lo codificado.** (0 = Creciente, 1 = Decreciente).

4 **1 = Paso del lo codificado 100 mm, 0 = 20 mm**

3 **1 = Paso del lo codificado 40 mm. 0 = 20 mm**


2 **Tipo de lo del captador lineal.** (0 = fijo, 1 = codificado).

1 Si =1, **Regla sin lo**. Para realizar la búsqueda de referencia máquina cuando el dispositivo de captación no dispone de impulsos de referencia "lo" este parámetro debe estar personalizado a "1".

Valor de fábrica: "0".

PAR15**Compensación multi-punto de error de husillo.**

Importante: Antes de tomar datos para una gráfica de precisión es necesario hacer una búsqueda de cero (marca de referencia) pues la compensación no se aplicará hasta realizar dicha búsqueda. Si se desea utilizar esta compensación se recomienda forzar búsqueda de cero obligatoria en el encendido (ver **PAR 14**).

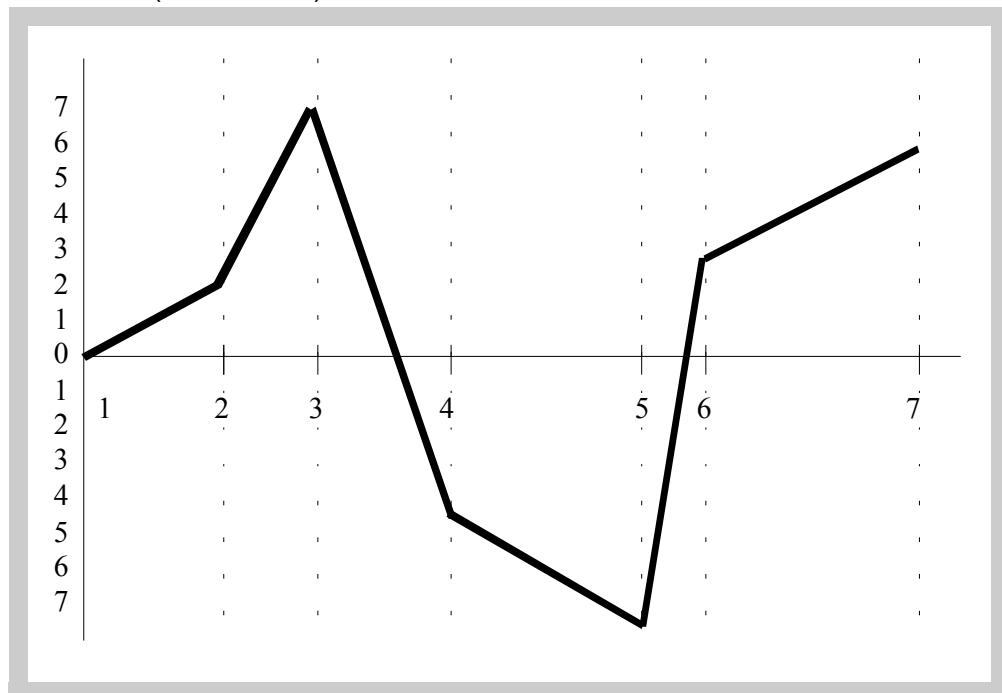

La tabla de compensación ha de tener al menos un punto con error 0.

Tabla de compensación multipunto para error de husillo (en mm)

Punto Nº	Posición	Error a compensar
1	0	0
2	200.000	0.002
3	275.250	0.007
4	427.345	-0.005
5	700.500	-0.007
6	760.000	0.003
7	1015.000	0.006

Nota: La tabla de compensación se escribe siempre en milímetros. La compensación multipunto solo es aplicable a ejes lineales, no es válida para ejes angulares.



Seleccionar el eje deseado e introducir el número de puntos que se van a usar para el eje hasta un máximo de 40, cero significa que no hay tabla de compensación para el eje.

**POS 1
ERROR 1**

Donde “**POS 1**” es el número de punto a introducir y “**ERROR 1**” el error a compensar.

		Al pulsar [ENTER] se pasa a presentar el valor de la posición (eje X) y el error a compensar (eje Y).
	[Pos Nº] 	Error a compensar = Cota real del patrón - Cota visualizada por el DRO
	[Error] 	Se pasa a editar el error del siguiente punto.
		Pulsar esta tecla para salir.

PAR20 Determina la configuración de los ejes.

Dígito

- 8** Apagar captación tras 2 minutos en modo “OFF”.
- 7** Auto apagado tras 30 minutos sin conteo en el DRO. Al pulsar una tecla o mover uno de los ejes el DRO vuelve a encender los displays.
- = 0:** Las salidas se activan o desactivan al cruzar el nivel seleccionado.
- = 1:** Desactivar las salidas al volver a posición (home).
- 3, 2, 1** Aplicar la histéresis en el 3º, 2º y 1º eje respectivamente.

PAR21 Nivel activo de las entradas.

Sólo tienen significado los 4 primeros dígitos.

- =0:** Entrada activa a nivel bajo.
- =1:** Entrada activa a nivel alto.

La tecla 1 corresponde a la entrada 1, la tecla 2 a la entrada 2 y así sucesivamente.

PAR23 Nivel activo de las salidas.

Sólo tienen significado los 6 primeros dígitos.

- =0:** Salida activa a nivel bajo.
- =1:** Salida activa a nivel alto.

La tecla 1 corresponde a la salida 1, la tecla 2 a la salida 2 y así sucesivamente.

PAR25 Distancia de histéresis deseada para evitar la oscilación de las cotas visualizadas.

PAR26 Distancia de activación anticipada antes de llegar a la cota establecida.

PAR30 a 35	Eje asignado a cada salida. PAR30 corresponde a O1 (home) y PAR35 a O6 (end).
	0. Salida no activa.
	1. Salida controlada por eje X.
	2. Salida controlada por eje Y.
	3. Salida controlada por eje Z.

PAR40 a 45	Cota a la que se activa cada salida de O1 a O6. PAR40 para O1, PAR45 para O6.
-------------------	--

PAR53 **Seleccionar el número de decimales a visualizar.**

Valores posibles: 0.0 a 6.6.

El primer dígito corresponde al número de decimales a visualizar en mm y el segundo dígito al número de decimales en pulgadas.

En caso de seleccionar el valor 0 ó un valor mayor al número de decimales del **PAR01**, se visualizarán los decimales por defecto.

Nota: No tiene efecto en los ejes rotativos.

PAR65 **Habilita diferentes funciones del visualizador.**

Dígito

- | | |
|----------|---|
| 8 | 1 = Permite introducir longitud de herramienta. |
| 7 | 1= Permite introducir diámetro de herramienta. |
| 6 | 1= Permite compensar radio de herramienta. |
| 5 | 1= Permite editar y preseleccionar los ejes. |
| 4 | 1 = Permite desactivar las salidas digitales del DRO. |
| 3 | 1= Habilita el zumbador. Al pulsar una tecla emite un bip. |
| 2 |  Habilita esta tecla (taladrado en línea, círculo, etc.) |
| 1 |  Habilita esta tecla. |

4.1 Marcado UL

Ver "Marcado UL" en la página 28.

4.2 Marcado CE

Atención



Antes de la puesta en marcha del Visualizador leer las indicaciones contenidas en el Capítulo 2 de este manual.

Está prohibida la puesta en marcha del Visualizador hasta comprobar que la máquina donde se incorpora cumple lo especificado en la Directiva 89/392/CEE.

4.2.1 Declaración de conformidad

La declaración de conformidad del visualizador está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR <http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Declaración de conformidad).

4.2.2 Condiciones de seguridad

Leer las siguientes medidas de seguridad con objeto de evitar lesiones a personas y prevenir daños a este producto y a los productos conectados a él.

Fagor Automation no se responsabiliza de cualquier daño físico o material derivado del incumplimiento de estas normas básicas de seguridad.

No manipular el interior del aparato



Sólo personal autorizado de Fagor Automation puede manipular el interior del aparato.

No manipular los conectores con el aparato conectado a la red eléctrica



Antes de manipular los conectores (red, captación, etc) cerciorarse de que el aparato no se encuentra conectado a la red eléctrica.

Utilizar cables de red apropiados

Para evitar riesgos, utilizar sólo cables de red recomendados para este aparato.

Evitar sobrecargas eléctricas

Para evitar descargas eléctricas y riesgos de incendio no aplicar tensión eléctrica fuera del rango indicado en el capítulo 2 de este manual.

Conexionado a tierra

Con objeto de evitar descargas eléctricas conectar la borna de tierra de este aparato al punto central de tierras. Asimismo, antes de efectuar la conexión de las entradas y salidas de este producto asegurarse de que la conexión a tierras está efectuada.

Antes de encender el aparato cerciorarse que se ha conectado a tierra

Con objeto de evitar descargas eléctricas cerciorarse de que se ha efectuado la conexión de tierras.

Condiciones medioambientales

Respetar los límites de temperaturas y humedad relativa indicados en el capítulo "[Características Técnicas generales](#)" en la página 28.

No trabajar en ambientes explosivos

Con objeto de evitar riesgos, lesiones o daños, no trabajar en ambientes explosivos.

Ambiente de trabajo

Este aparato está preparado para su uso en Ambientes Industriales cumpliendo las directivas y normas en vigor en la Comunidad Europea.

Se recomienda colocar el visualizador en posición vertical,

de forma que el interruptor posterior esté situado a una distancia del suelo comprendida entre 0.7 m y 1.7 m y alejado de líquidos refrigerantes, productos químicos, golpes, etc que pudieran dañarlo. Mantenerlo aparte de la luz solar directa, de aire muy caliente, de fuentes de alto voltaje o corriente, así como de relés o campos magnéticos elevados (al menos 0.5 metros).

El aparato cumple las directivas europeas de compatibilidad electromagnética. No obstante, es aconsejable mantenerlo apartado de fuentes de perturbación electromagnética, como son:

- Cargas potentes conectadas a la misma red que el equipo.
- Transmisores portátiles cercanos (Radioteléfonos, emisores de radio aficionados).
- Transmisores de radio/TV cercanos.
- Máquinas de soldadura por arco cercanas.
- Líneas de alta tensión próximas.
- Elementos de la máquina que generan interferencias
- Etc.

Símbolos de seguridad

Símbolos que pueden aparecer en el manual.



Símbolo ATENCION.


Lleva asociado un texto que indica las acciones u operaciones que pueden provocar daños a personas o aparatos.

Símbolos que puede llevar el producto



Símbolo ATENCION.

Lleva asociado un texto que indica las acciones u operaciones que pueden provocar daños a personas o aparatos.

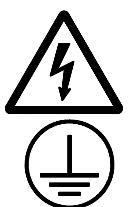

Símbolo choque eléctrico.

Indica que dicho punto puede estar bajo tensión eléctrica.

Símbolo Protección de tierras.

Indica que dicho punto debe ser conectado al punto central de tierras de la máquina para protección de personas y aparatos.

4.2.3 Condiciones de garantía

Las condiciones de garantía del visualizador están disponibles en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR. <http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Condiciones generales de venta-Garantía).

4.2.4 Condiciones de reenvío

Si va a enviar el Visualizador empaquéte lo en su cartón original con su material de empaque original. Si no dispone del material de empaque original, empaquéte lo de la siguiente manera:

Consiga una caja de cartón cuyas 3 dimensiones internas sean al menos 15 cm (6 pulgadas) mayores que las del aparato. El cartón empleado para la caja debe ser de una resistencia de 170 kg (375 libras).

Si va a enviar a una oficina de Fagor Automation para ser reparado, adjunte una etiqueta al aparato indicando el dueño del aparato, su dirección, el nombre de la persona a contactar, el tipo de aparato, el número de serie, el síntoma y una breve descripción de la avería.

Envuelva el aparato con un rollo de polietileno o con un material similar para protegerlo.

Acolche el aparato en la caja de cartón rellenándola con espuma de poliuretano por todos lados.

Selle la caja de cartón con cinta para empacar o grapas industriales.

4.3 Códigos de error

Códigos de error

Error	Descripción
FAGOR dro	Caída de tensión o apagado con interruptor principal, tras la salvaguarda de datos.
Error 02	Se ha apagado el aparato sin antes pulsar [ON/OFF]. Sólo se pierde el conteo (se pone a cero y el estado de los modos de operación (inch, abs, radio, etc.).
Error 04	Datos de los parámetros incorrectos.
Error 05	Configuración interna incorrecta.
Error 06	Memoria de salvaguarda de datos con fallos (Servicio de Asistencia Técnica).
Error 07	Entrada de emergencia activa. Pulsar [CLEAR] o anular la señal de emergencia.
Error 08	Memoria de software incorrecta o software cambiado.
Error 09	Memoria de trabajo con fallos (Servicio de Asistencia Técnica).
Error 12	Error en búsqueda de I/O codificado.
Error 31	Avería interna (Servicio de Asistencia Técnica).
Error 32	Avería interna (Servicio de Asistencia Técnica).
Error 99	Avería interna (Servicio de Asistencia Técnica).
.....	Alarma de captación suministrada por el dispositivo de captación (regla, etc.).
1. 4. 3. 6. 5. 7. 2. 5	Sobrepasamiento de velocidad de conteo.
EEEEEEEEE	Sobrepasamiento de visualización de conteo o de velocidad al buscar I/O.

En el caso de que se presente cualquier mensaje distinto de los dos primeros de la tabla, se debe apagar y volver a encender el aparato hasta que salgan uno de los dos.



Después de pulsar esta tecla para entrar en el modo de conteo, deben revisarse los parámetros.

Si alguno de los errores indicados con SAT se repite frecuentemente, consulte con el SAT de Fagor Automation.

Si el display de algún eje muestra todos sus puntos decimales; por ejemplo: 1.4.3.6.5.7.2.5. significa que el eje se ha movido a mayor velocidad que la permitida para su lectura (>200 kHz o 60 m/min con 1 µm de resolución). Este error se mostrará si el parámetro de activación de alarmas para el eje PAR08(1)=1.



Para limpiar el display, pulsar esta tecla.

Si el valor del eje parpadea, significa que se ha sobrepasado alguno de los límites de recorrido establecidos por parámetro máquina. Este error se mostrará si el parámetro de activación de alarmas para el eje PAR08(2)=1.

Si el visualizador no enciende o se apaga estando en marcha, comprobar que la toma de tensión y la de tierra son correctas. Si no presentan anomalías ir desconectando, uno a uno, los conectores de captación. Si se enciende el visualizador indica un fallo en el captador. Si aún persiste el fallo ponerse en contacto con el SAT de Fagor Automation.

4.4 Mantenimiento

Limpieza: La acumulación de suciedad en el aparato puede actuar como pantalla que impida la correcta disipación de calor generado por los circuitos electrónicos internos con el consiguiente riesgo de sobrecalentamiento y avería del Visualizador.

También, la suciedad acumulada puede, en algunos casos, proporcionar un camino conductor a la electricidad que pudiera provocar por ello fallos en los circuitos internos del aparato, especialmente bajo condiciones de alta humedad.

Para la limpieza del aparato, se recomienda utilizar detergentes lavavajillas no abrasivos (en líquido, nunca en polvo) o alcohol isotrópico al 75% con un paño limpio. NO UTILIZAR disolventes agresivos, (benzol, acetonas, etc.) que puedan dañar los materiales del mismo.

No utilizar aire comprimido a altas presiones para la limpieza del aparato, pues ello puede ser causa de acumulación de cargas que a su vez den lugar a descargas electrostáticas.

Los plásticos utilizados en la parte frontal del Visualizador son resistentes a:

- Grasas y aceites minerales.
- Bases y lejías.
- Detergentes disueltos.
- Alcohol.

Evitar la acción de disolventes como Clorohidrocarburos, Benzol, Esteres y Éteres porque pueden dañar los plásticos con los que está realizado el frontis del aparato.

Inspección Preventiva

Si el Visualizador no se enciende al pulsar el interruptor posterior de puesta en marcha, comprobar que está conectado correctamente y que se le está suministrando la tensión de red adecuada.

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

B^a San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: info@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 039 800

Fax: (34) 943 791 712



FAGOR AUTOMATION