

Encoder lineal adhesivado absoluto sin contacto
Absolute adhesive non-contact linear encoder




Manual de instalación / *Installation manual*

Manual code: 14460198


Manual version: 2310



PRECAUCIONES CON LA CABEZA
PRECAUTIONS WITH THE READER HEAD

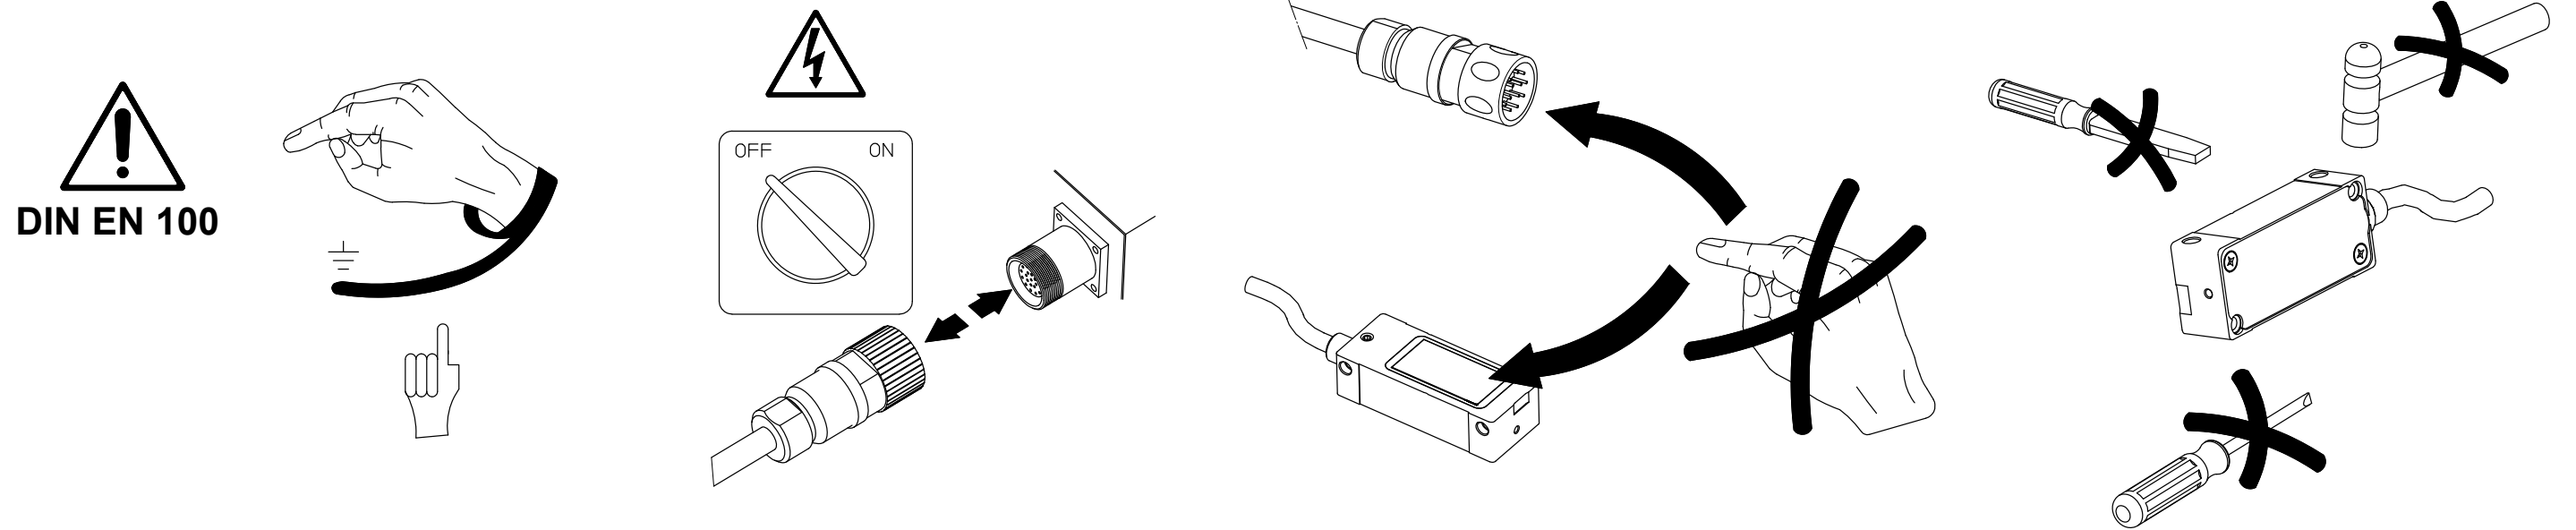

PRECAUCIONES CON EL FLEJE
PRECAUTIONS WITH THE TAPE

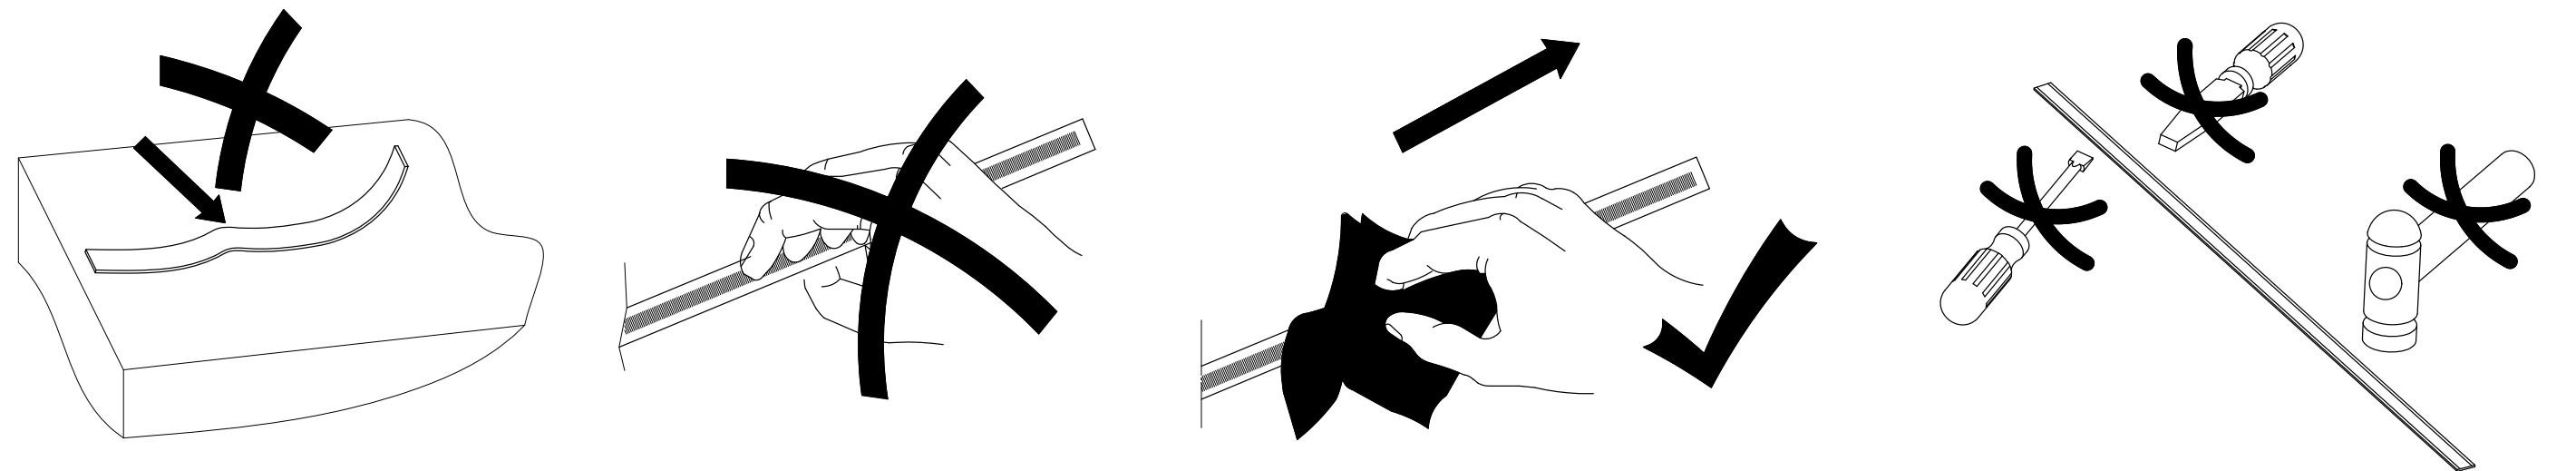


INSTALACIÓN DE FLEJE / TAPE INSTALLATION

Para CM hasta 1 metro el fleje se envía sin enrollar.


- 1- Quitar el principio de la cinta protectora del adhesivo.
- 2- Aplicar el comienzo del fleje.
- 3- Comenzar la instalación del resto.
- 4- Retirar progresivamente la cinta protectora del adhesivo.

For measuring lengths up to 1 m, the tape is shipped unrolled.



- 1- Remove the beginning of the protector tape of the adhesive.
- 2- Apply the beginning of the tape.
- 3- Start mounting the rest.
4. Gradually remove the protective tape from the adhesive.

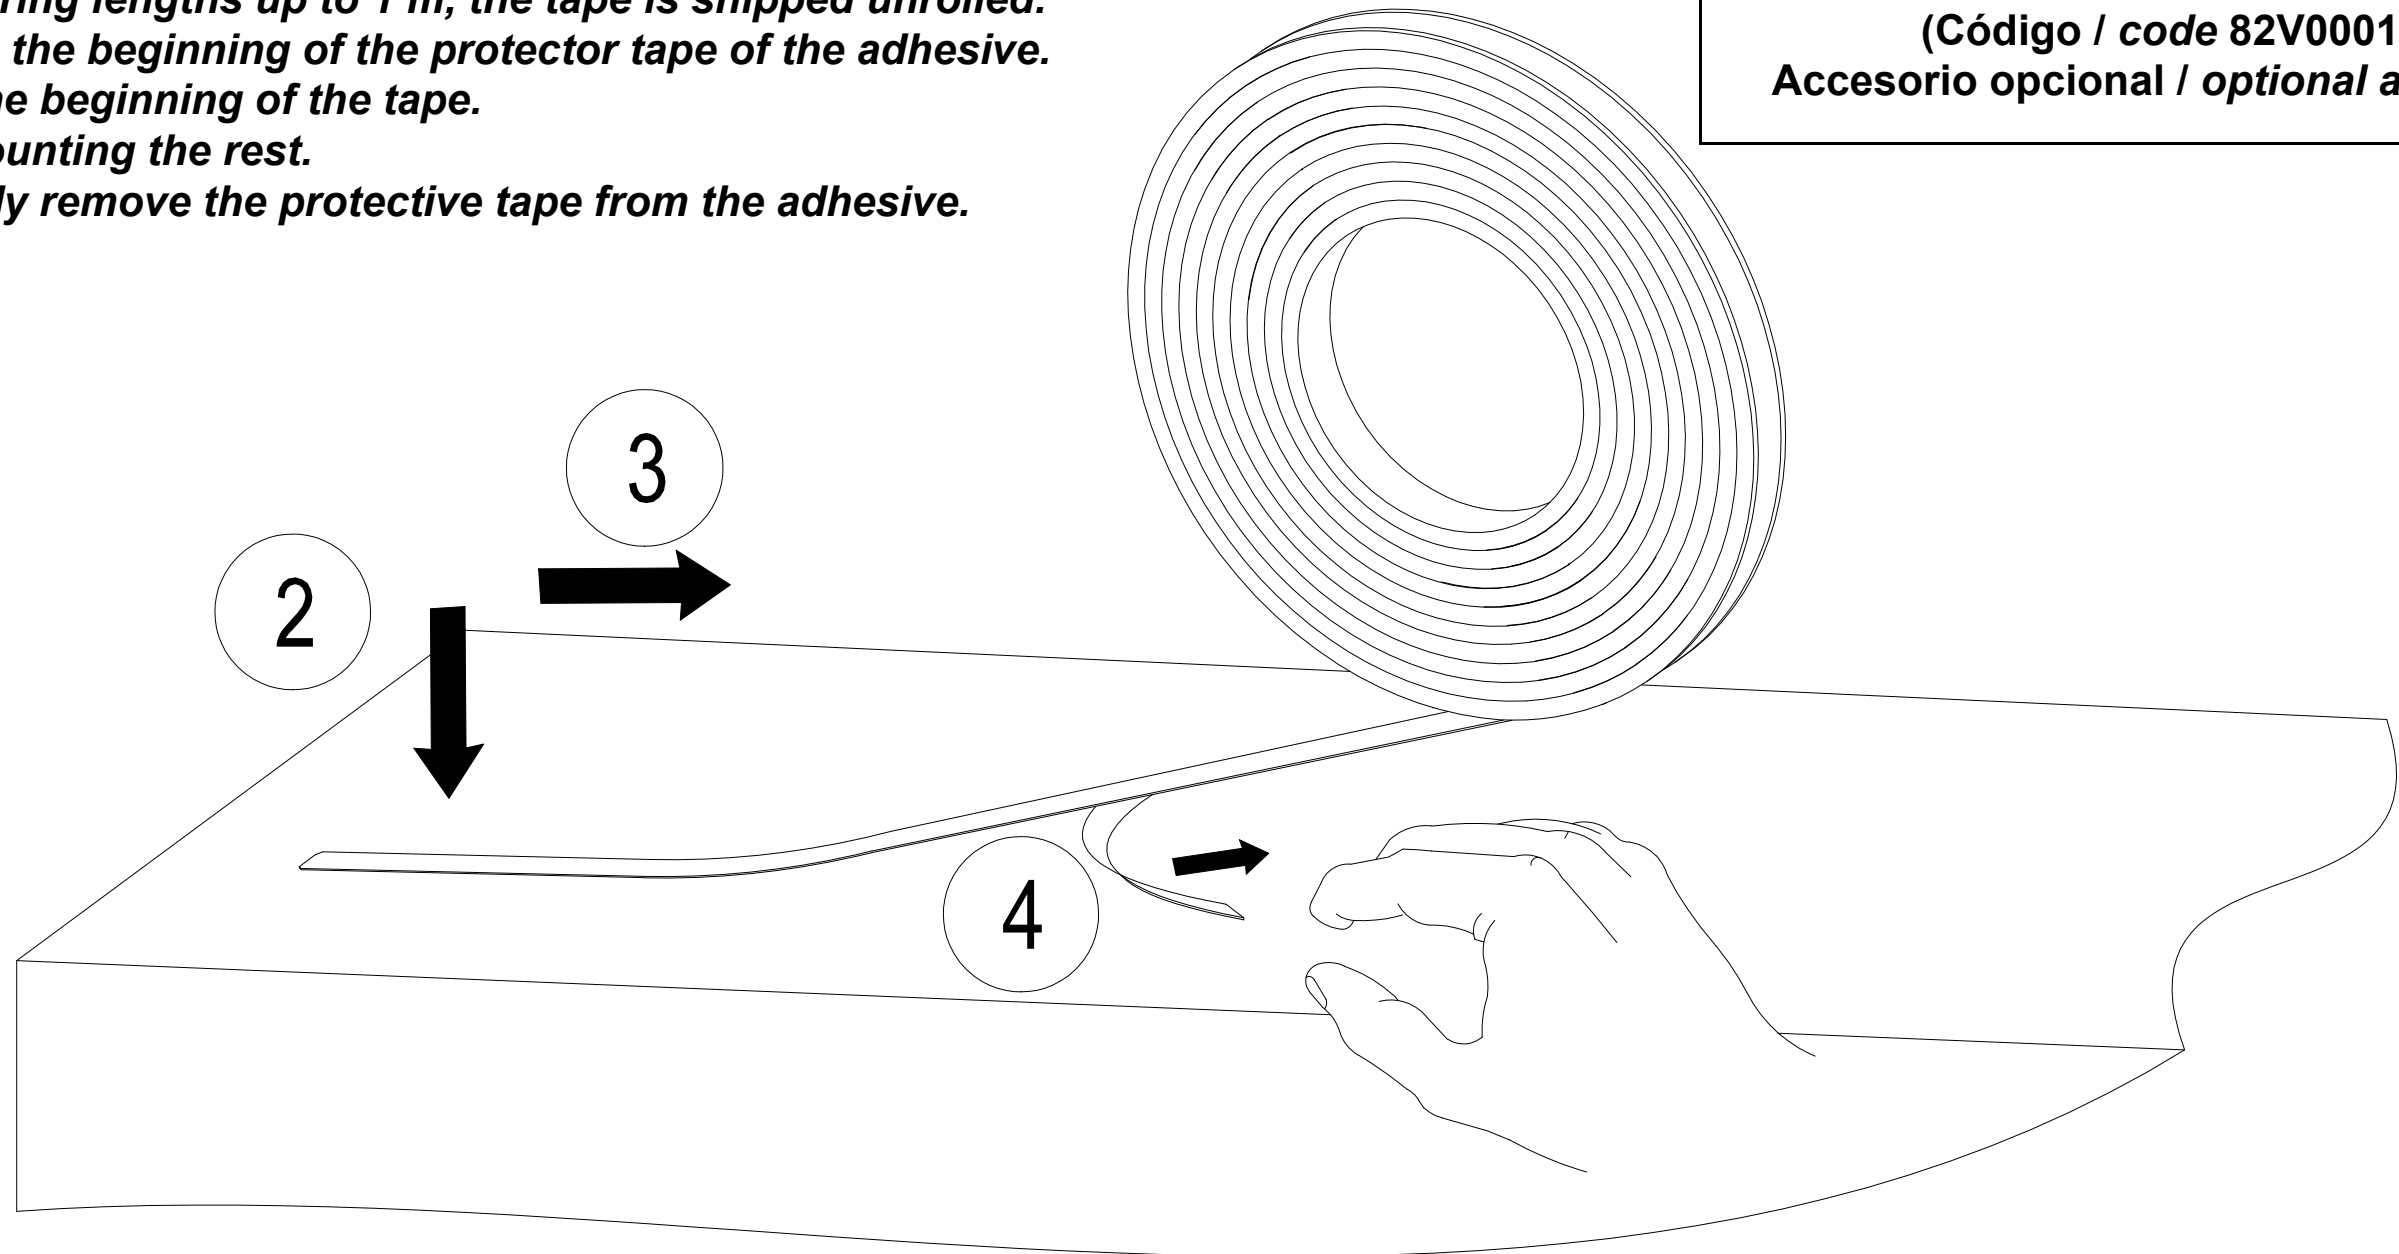

Aplicador para facilitar la instalación del fleje.
Tape applying tool for easier installation.

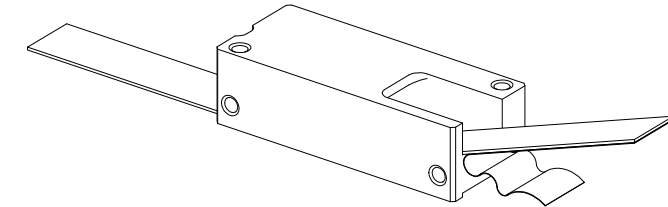


Referencia / Reference AAA-M
(Código / code 82V00014)
Accesorio opcional / optional accessory

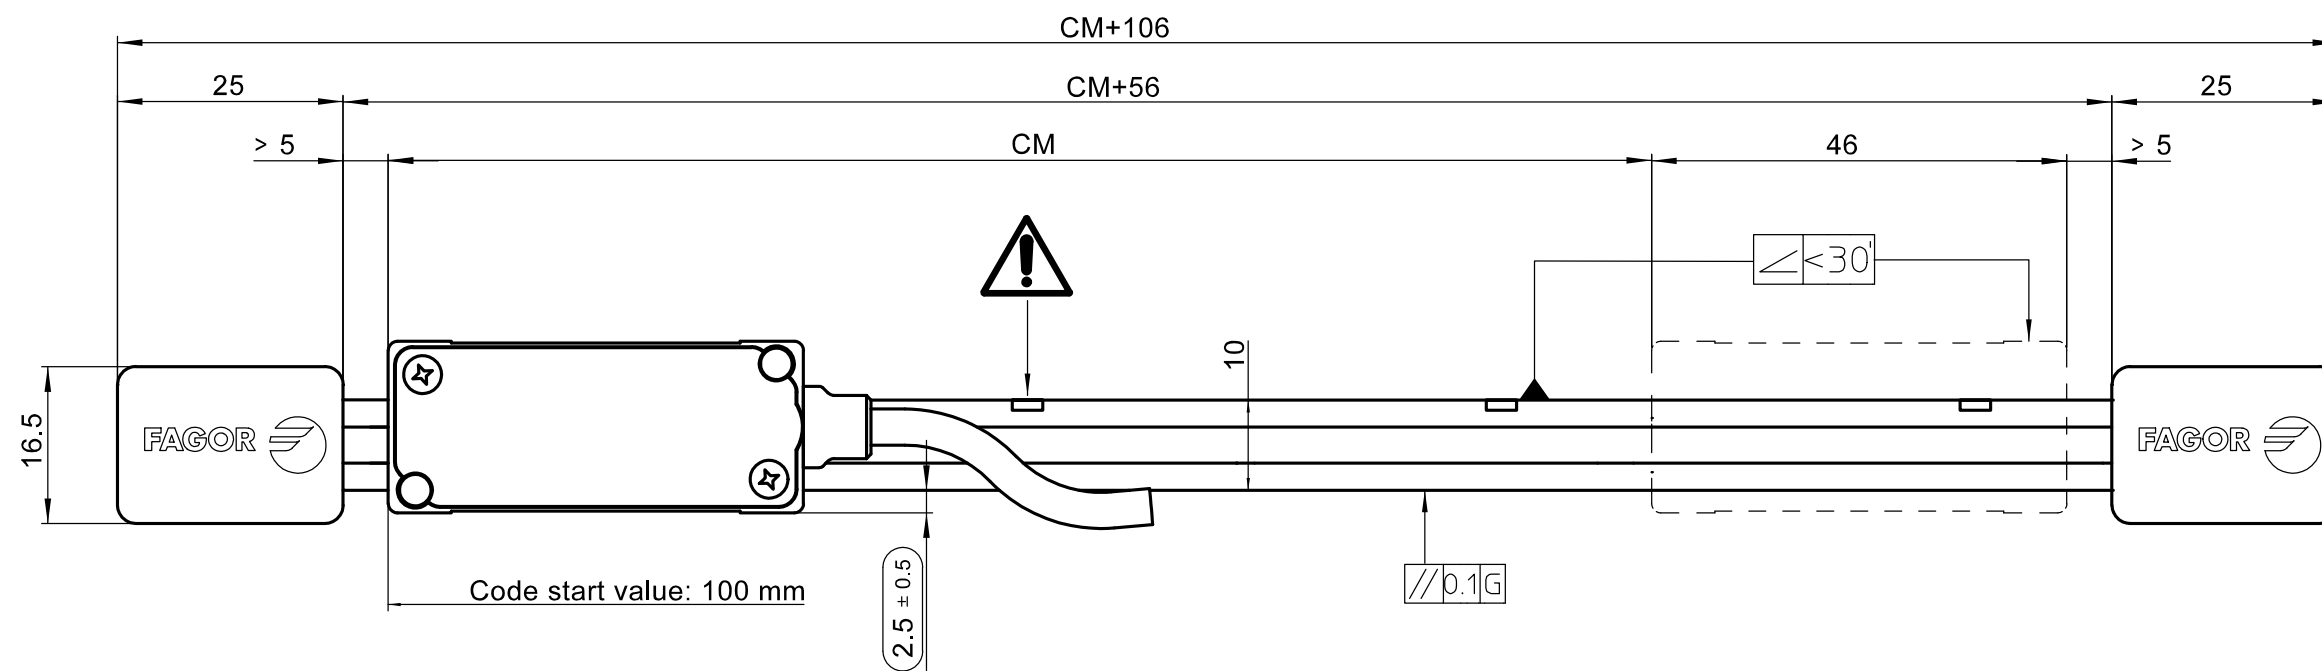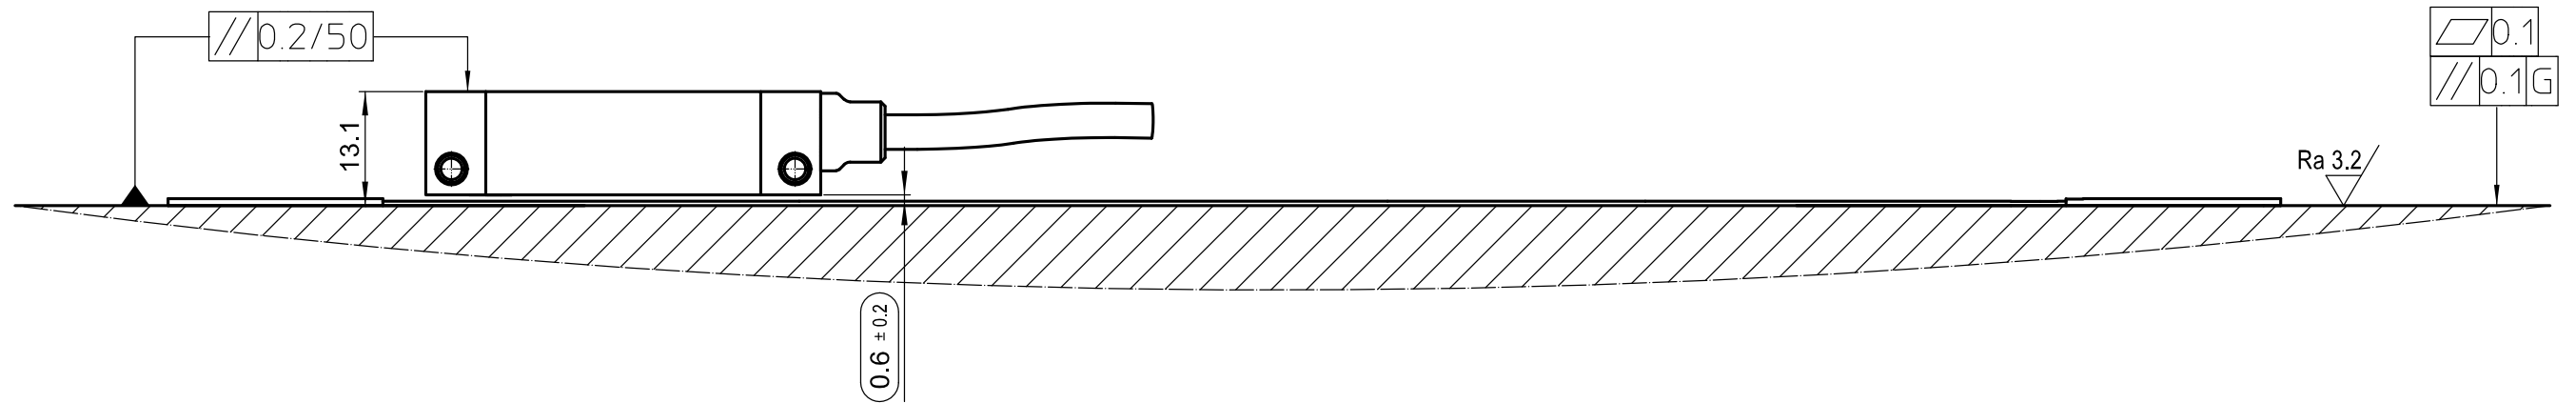

Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 -m H

<math> < 6 \pm 0.2 \text{ mm}</math>



0.6 ± 0.2 :Dimensiones en recuadro requiere ajuste / *Framed dimensions require adjustment*

CM = Curso de medición / *Measuring length*


G = Guía de la máquina / *Machine way*





Marca de orientación / *Orientation mark*

Tener en cuenta la posición de montaje / *Bear in mind the mounting position*


INSTALACIÓN DE LA CABEZA / READER HEAD INSTALLATION

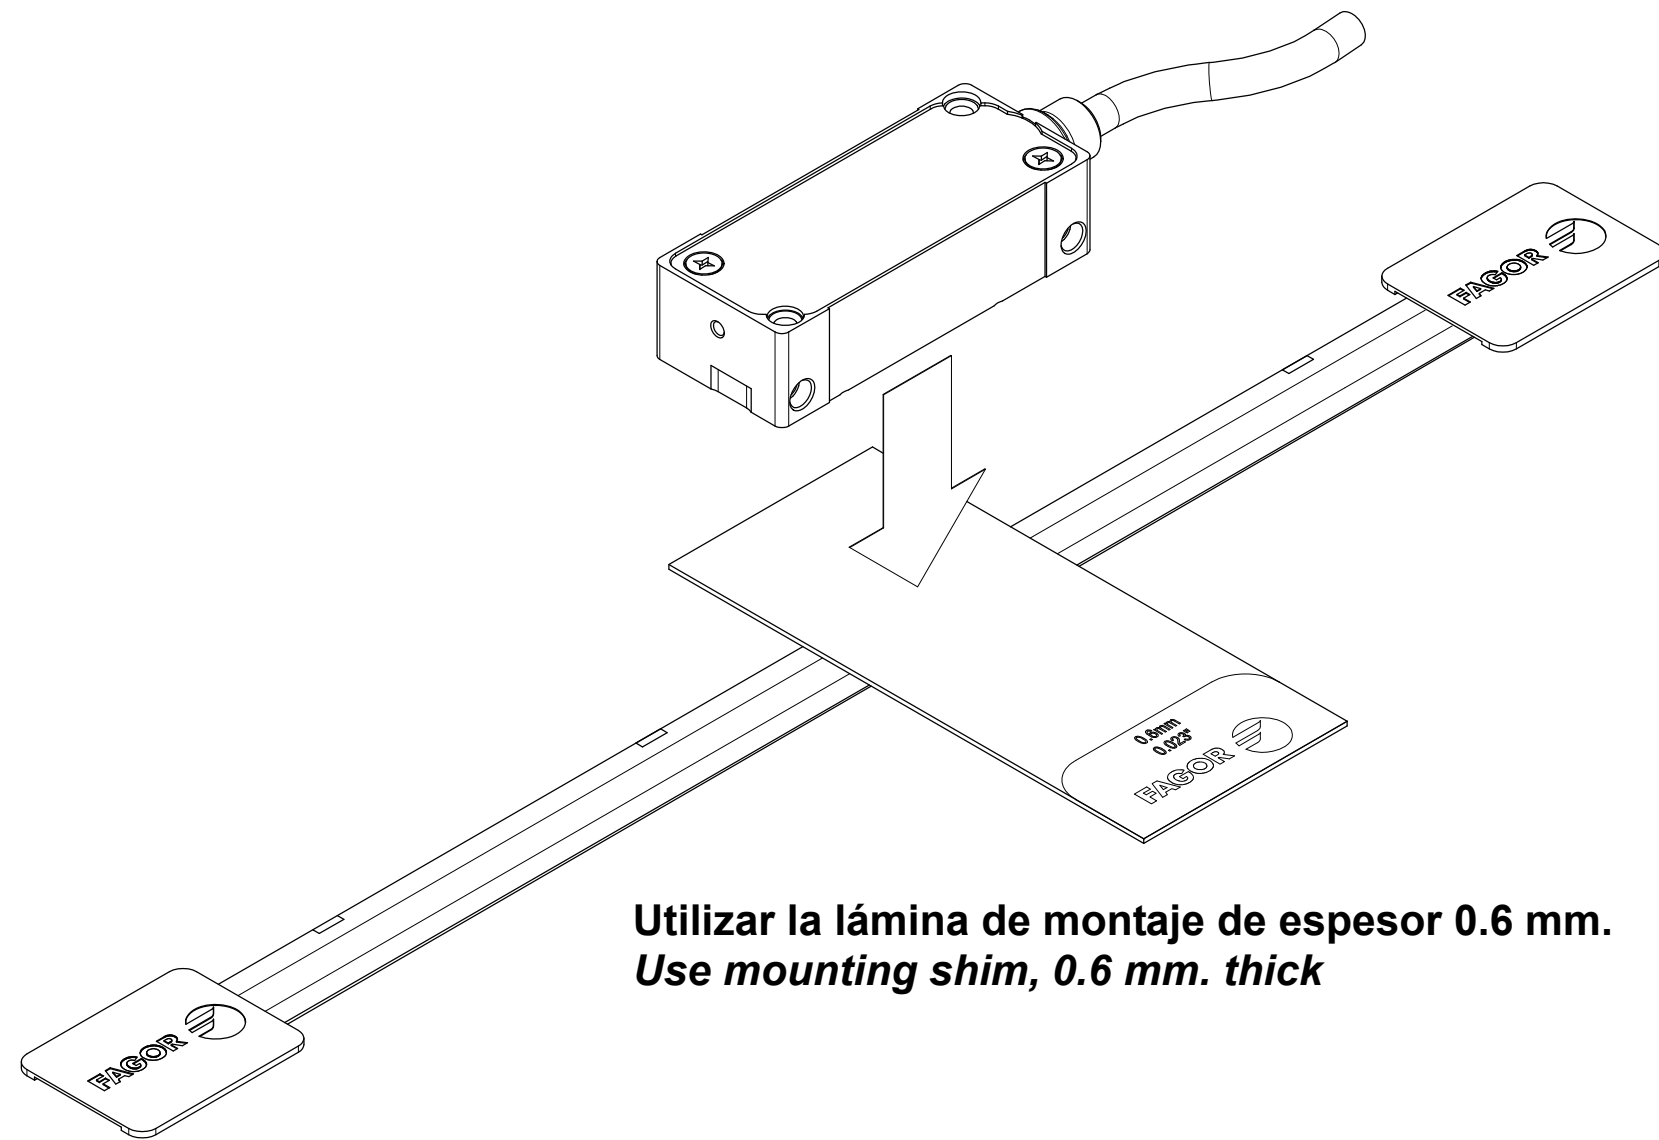

PROTECCIÓN DE LA REGLA ENCODER PROTECTION

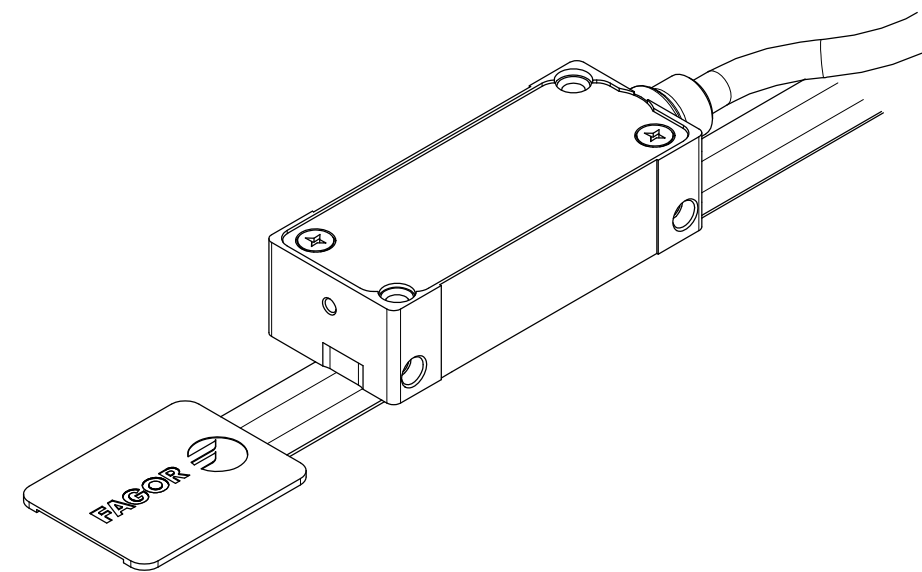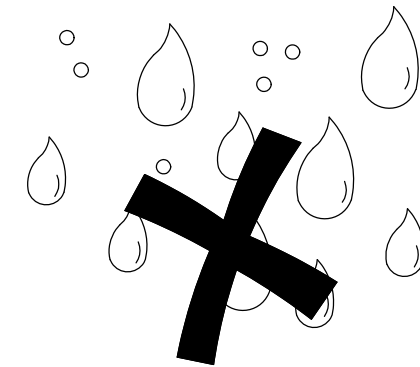

INSTALACIÓN DE LA CABEZA READER HEAD INSTALLATION

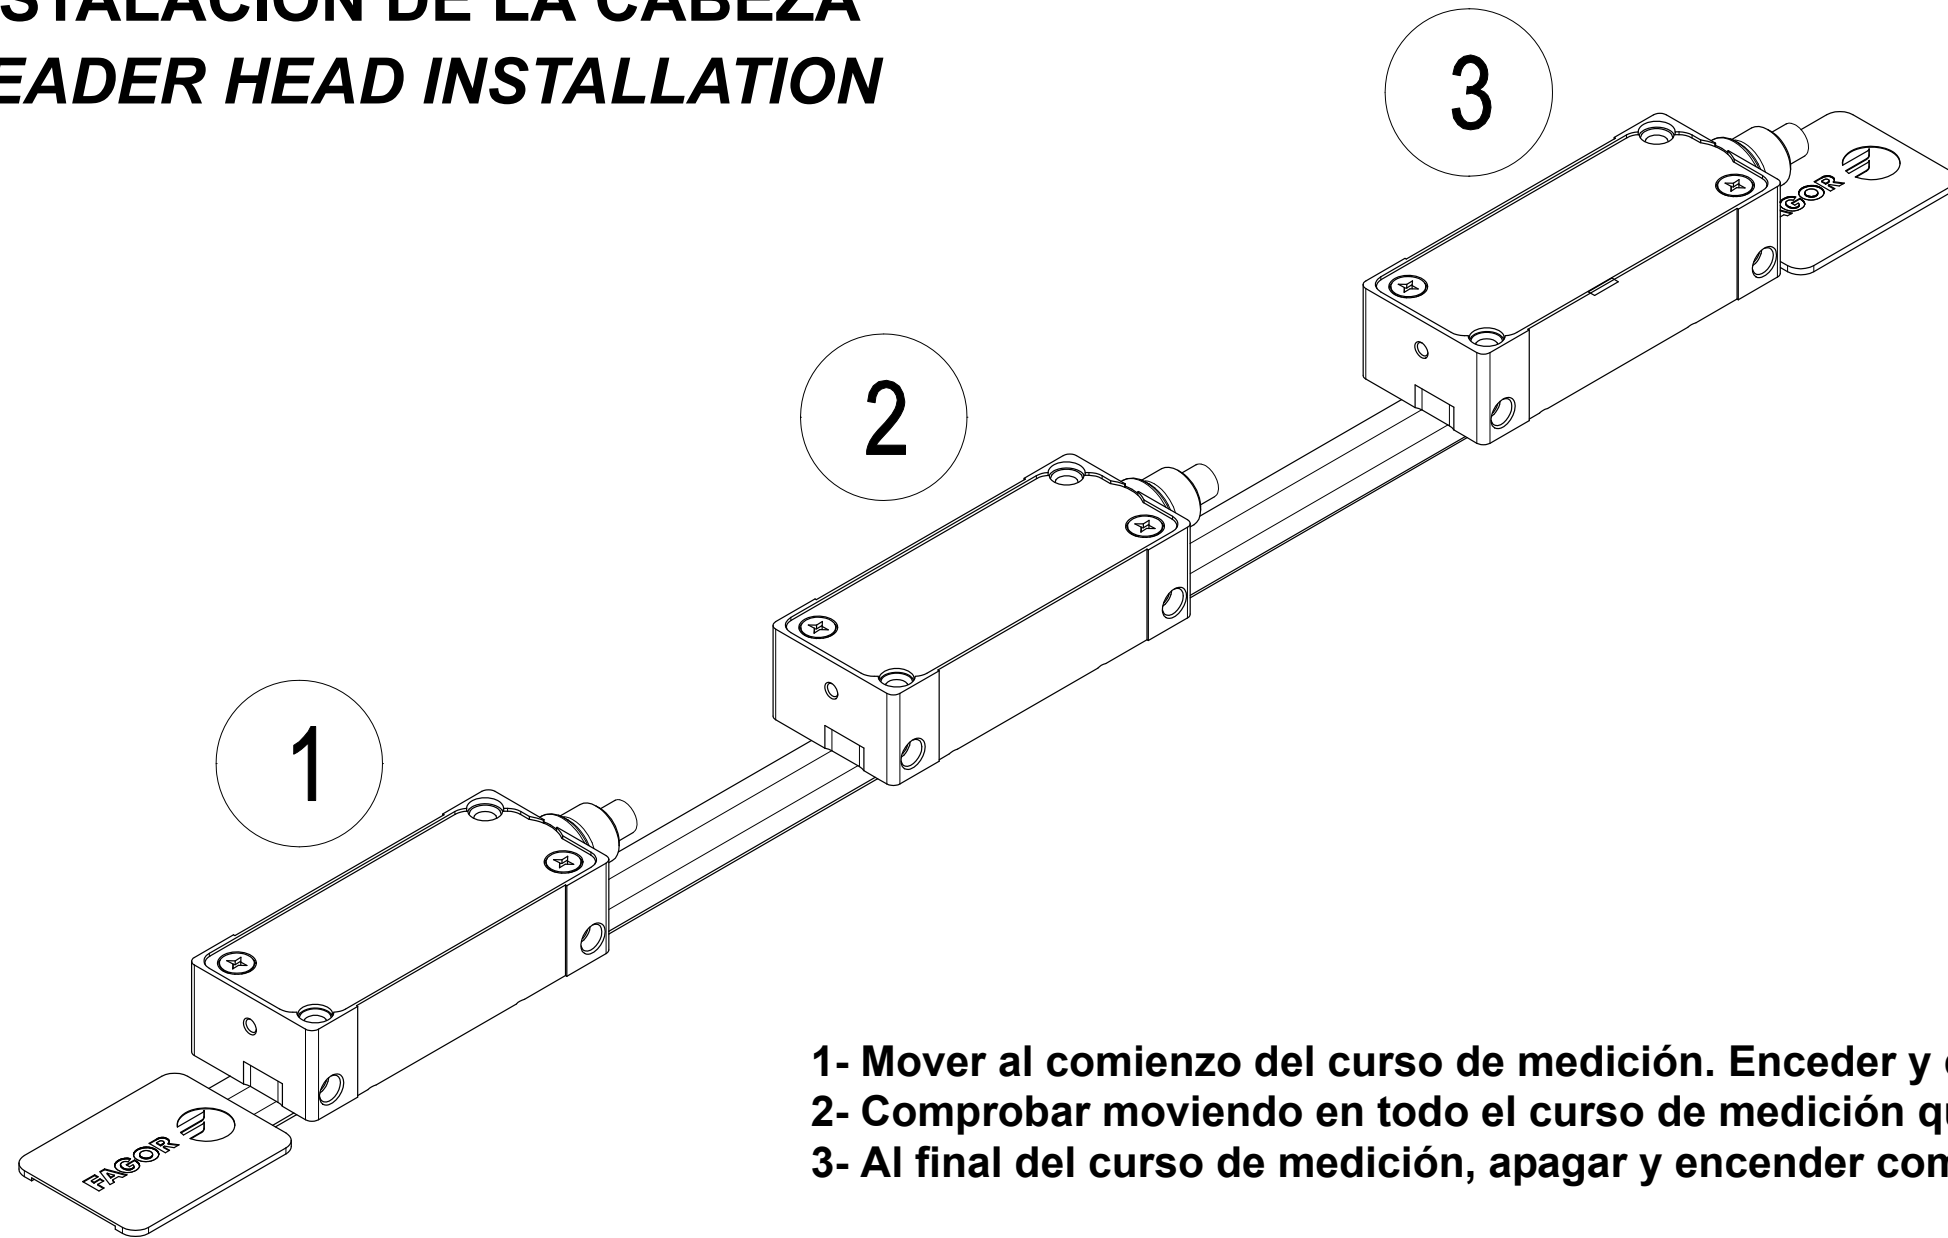

- 1- Mover al comienzo del curso de medición. Encender y comprobar que el LED se pone verde.
- 2- Comprobar moviendo en todo el curso de medición que el LED se mantiene verde.
- 3- Al final del curso de medición, apagar y encender comprobando que el LED se pone verde.

- 1- Move to the beginning of the measuring length. Turn it on and check that LED turns green.
- 2- Move all along the measuring length and verify that the LED stays green.
- 3- At the end of the measuring length, turn it off and back on making sure that the LED turns green.

Condiciones de garantía / Warranty terms

Las condiciones de garantía de este producto están disponibles en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Condiciones generales de venta-Garantía).

*The warranty conditions for this product are available in the downloads section of FAGOR's corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.
(Type of file: General Terms and Conditions of Purchase - Warranty).*

Declaración de conformidad / Declaration of conformity

La declaración de conformidad de este producto está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Declaración de conformidad).

*The declaration of conformity for this product is available in the downloads section of FAGOR'S corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.
(Type of file: Declaration of conformity).*

Registro de garantía / Warranty register

Para registrar su producto y obtener todas las ventajas del completo servicio postventa de Fagor Automation rellene el formulario disponible en el siguiente enlace: <https://www.fagorautomation.com/servicio/cartera-de-servicios/registro-de-producto/>

*To register your product and obtain all the advantages of Fagor Automation's full after-sales service fill out form available at the following link:
<https://www.fagorautomation.com/en/customer-service/service-portfolio/product-registration/>*

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: contact@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 039800

Fax: (34) 943 791712

